

MANUALE ISTRUZIONE

(EN)

INSTRUCTION MANUAL



IMPORTANT NOTE:

BEFORE USING THE EQUIPMENT READ THE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY!

WATER COOLING UNIT FEATURES

This water cooling unit must only be used to cool torches used on TIG welding systems.

TECHNICAL DATA

Data plate (TAB. 1)

The main data relating to use and performance of the cooling unit are summarised on the rating plate and have the following meanings:

- 1- $P_{1\text{ min}}$: cooling power at a refrigerant flow rate of 1 l/min and an ambient temperature of 25°C.
- 2- symbol for system with liquid refrigerant.
- 3- symbol for main power supply.
- 4- U: Alternating voltage and frequency of cooling unit power supply (allowed limits $\pm 10\%$).
- 5- symbols referring to safety standards: before using the apparatus read the instruction handbook carefully!
- 6- serial number for identifying the coolant unit (essential when asking for servicing or spare parts, or finding the origin of the product).
- 7- EUROPEAN standard of reference for safety and construction of cooling systems for arc welding.
- 8- $I_{1\text{ max}}$: maximum current absorbed by the line.
- 9- Protection rating of enclosure.
- 10- P_{max} : maximum pressure.

NOTE: The rating plate shown is an example to show the meaning of the symbols and numbers; the exact values of the technical properties of the cooling unit should be read directly on the rating plate of the unit itself.

INSTALLATION, SAFETY AND OPERATIONS

WARNING! ALL THE INSTALLATION OPERATIONS AND ELECTRIC CONNECTIONS SHOULD BE CARRIED OUT WITH THE EQUIPMENT TURNED OFF AND DISCONNECTED FROM THE POWER SUPPLY. EXPERT AND QUALIFIED PERSONNEL MUST CARRY OUT THE ELECTRIC CONNECTIONS.

LIFTING THE EQUIPMENT

The cooling unit described in this manual is not fitted with lifting systems.

POSITIONING THE EQUIPMENT

The installation position for the cooling unit must be chosen to ensure that the cooling air inlet and outlets are not blocked in any way (forced fan circulation, if fitted); at the same time, ensure that no conductive dust, corrosive vapours, humidity, etc. could be sucked in.

A free space of at least 250 mm should be left around the cooling unit.

WARNING! Position the equipment on a flat surface adequate to support the weight, to avoid it tipping over or making dangerous movements.

POWER SUPPLY (ELECTRICAL CONNECTION)

The cooling unit must be connected to the welding machine using the cable provided (Fig.B).

CONNECTION TO THE WELDING MACHINE


- Connect the cable supplied (Fig. B) to the cooling unit, using the dedicated connector (5-pin female).
- Connect the connector at the other end of the cable (5-pin male) to the corresponding outlet on the back panel of the welding machine.

(EN)pag. 1	(HU)pag. 14	(HR-SR)pag. 28
(IT)pag. 2	(RO)pag. 16	(LT)pag. 29
(FR)pag. 4	(SV)pag. 17	(ET)pag. 31
(ES)pag. 5	(DA)pag. 19	(LV)pag. 32
(DE)pag. 7	(NO)pag. 20	(BG)pag. 34
(RU)pag. 8	(FI)pag. 22	(PL)pag. 35
(PT)pag. 10	(CS)pag. 23	(AR)pag. 37
(EL)pag. 11	(SK)pag. 25		
(NL)pag. 13	(SL)pag. 26		

OPERATION

**WARNING! THE TANK FILLING OPERATIONS SHOULD ALWAYS BE PERFORMED WITH THE MACHINE SWITCHED OFF AND DISCONNECTED FROM THE MAINS SUPPLY.
ONLY USE THE COOLANT RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER OF THE COOLING UNIT.
NEVER USE POLYPROPYLENE BASED ANTIFREEZE LIQUIDS.**

- 1- Use the nozzle to fill up the tank: Tank CAPACITY = 4 l; do not overfill it to prevent any liquid overflowing.
- 2- Close the tank cap.
- 3- **Connect the external cooling tubes to the relative couplings paying attention to the instructions below:**

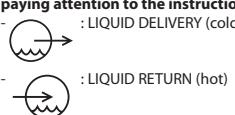

- : LIQUID DELIVERY (cold)
- : LIQUID RETURN (hot)
- 4- Connect to the power supply socket and place the switch on position "I". The cooling unit starts to work making the liquid in the torch circulate.
- 5- If the cooling unit is connected to the welding machine, the switch is not used because the power supply control is managed by the welding machine itself.
The cooling unit operations may differ depending on the type of welding machine connected. There are applications in which start-up of the unit takes place at the same time as the welding machine starts and others where the cooling unit starts to work automatically starting from the instant welding begins; when welding stops, the unit can stay on for a time of between 3 and 10 minutes based on the intensity of the current used.
Circuit pressure control, i.e. liquid circulation, is conducted by the welding machine: if there is an insufficient liquid pressure signal, welding is commanded to STOP and an alarm is simultaneously displayed on the control panel display of the welding machine.
- 6- After running the unit for a few minutes, especially if flexible connection extension hoses are being used, it may be necessary to top-up the tank level with a suitable amount of liquid.
- 7- If the signal light switches on (orange) on the front of the unit (insufficient liquid pressure), you may need to eliminate the air in the circuit to start liquid circulation. With the unit on, manually unscrew the bleeder valve (Fig. D) for a few seconds to stimulate the start of liquid circulation, and then re-start the valve to avoid leaking liquid. If circulation does not start and the indicator light stays on, immediately switch off the cooling unit and refer, for first intervention, to the maintenance section.
- 8- **Do not operate the unit if the torch tubing is not connected, otherwise liquid could freely leak which would cause damage to the electrical circuits nearby.**

MAINTENANCE

ATTENTION! BEFORE CARRYING OUT MAINTENANCE WORK, MAKE SURE THE COOLING UNIT IS SWITCHED OFF AND DISCONNECTED FROM THE POWER SUPPLY.

If checks are carried out while the inside of the cooling unit is live, this could cause a serious electric shock due to direct contact with live parts and/or injury due to direct contact with moving parts.

ROUTINE MAINTENANCE

ROUTINE MAINTENANCE WORK CAN BE PERFORMED BY THE OPERATOR.

- Check the level of liquid in the tank on a regular basis, according to the degree of use.
- Check on a regular basis that the external flexible hoses connected to the cooling unit are not obstructed.
- Change the coolant every 6 months.

EXTRAORDINARY MAINTENANCE

EXTRAORDINARY MAINTENANCE OPERATIONS SHOULD BE CARRIED OUT ONLY AND EXCLUSIVELY BY SKILLED OR AUTHORISED ELECTRICAL-MECHANICAL TECHNICIANS.



ATTENTION! SHOULD THE FOLLOWING SITUATIONS OCCUR:

- insufficient liquid pressure signal light switches on,
- excessive need to top-up the level in the tank,
- liquid leaks,

switch off the cooling unit immediately, remove the plug from the power socket and examine the flexible hoses, the coupling elements and the internal and external components on the cooling circuit and make any repairs as necessary.



ATTENTION! In the event that the tank was emptied and the cause has been detected and resolved, it may be necessary to bleed the air from the circuit to restart circulation of the coolant in the system. In this case, proceed as follows:

- fill the tank and screw in the closure cap;
- connect the flexible hoses on the cooling unit to the feeder/torch unit;
- start the cooling unit;
- check liquid is circulating and, if this is not the case, manually unscrew the bleeder valve (Fig. D) for a few seconds to eliminate the air in the circuit and re-start circulation;
- close the valve immediately afterwards to avoid liquid leaking.

(IT)

MANUALE ISTRUZIONE



ATTENZIONE:

PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONE!

DESCRIZIONE DELL'UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO

Questa unità di raffreddamento a liquido deve essere esclusivamente utilizzata per raffreddare torce ad acqua per impianti di saldatura TIG.

DATI TECNICI

Targa dati (TAB. 1)

I principali dati relativi all'impiego e alle prestazioni dell'unità di raffreddamento sono riassunti nella targa caratteristica con il seguente significato:

- 1- $P_{1/min}$: potenza di raffreddamento ad 1 l/min di flusso del liquido refrigerante e 25 °C di temperatura ambiente.
- 2- simbolo del sistema refrigerante con liquido.
- 3- simbolo della linea di alimentazione.
- 4- U_i : Tensione alternata e frequenze di alimentazione dell'unità di raffreddamento (limiti ammessi $\pm 10\%$).
- 5- simboli riferiti a norme di sicurezza: prima di utilizzare l'apparecchiatura leggere con attenzione il manuale di istruzione!
- 6- numero di matricola per l'identificazione dell'unità refrigerante (indispensabile per assistenza tecnica, richiesta ricambi, ricerca origine del prodotto).
- 7- norma EUROPEA di riferimento per la sicurezza e la costruzione dei sistemi di raffreddamento per saldatura ad arco.
- 8- $I_{1/max}$: corrente massima assorbita dalla linea.
- 9- Grado di protezione dell'involucro.
- 10- P_{max} : pressione massima.

NOTA: l'esempio di targa riportato è indicativo del significato dei simboli e delle cifre; i valori esatti dei dati tecnici dell'unità refrigerante devono essere rilevati direttamente sulla targa dell'unità stessa.

INSTALLAZIONE, SICUREZZA E FUNZIONAMENTO

ATTENZIONE! ESEGUIRE TUTTE LE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE ED ALLACCIAZIMENTI ELETTRICI CON L'APPARECCHIATURA RIGOROSAMENTE SPENTA E SCOLLEGATA DALLA RETE DI ALIMENTAZIONE.

GLI ALLACCIAZIMENTI ELETTRICI DEVONO ESSERE ESEGUITI ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE ESPERTO O QUALIFICATO.

MODALITÀ DI SOLLEVAMENTO DELL'APPARECCHIATURA

L'unità di raffreddamento descritta in questo manuale è sprovvista di sistemi di sollevamento.

UBICAZIONE DELL'APPARECCHIATURA

Individuare il luogo d'installazione dell'unità di raffreddamento in modo che non vi siano ostacoli in corrispondenza della apertura d'ingresso e d'uscita dell'aria di raffreddamento (circolazione forzata tramite ventilatore, se presente); accertarsi nel contempo che non vengano aspirate polveri conduttrive, vapori corrosivi, umidità, etc..

Mantenere almeno 250mm di spazio libero attorno all'unità di raffreddamento.

ATTENZIONE! Posizionare l'apparecchiatura su di una superficie piana di portata adeguata al peso per evitarne il ribaltamento o spostamenti pericolosi.

ALIMENTAZIONE (ALLACCIAZIMENTO ELETTRICO)

L'unità di raffreddamento deve essere collegata alla saldatrice per mezzo del cavo in dotazione (Fig.B).

COLLEGAMENTO ALLA SALDATRICE

- Collegare all'unità di raffreddamento il cavo in dotazione (Fig. B), utilizzando il connettore dedicato (femmina 5 poli).
- Collegare il connettore (maschio 5 poli), posto all'altra estremità del cavo, alla corrispondente presa posta sul pannello posteriore della saldatrice.

FUNZIONAMENTO

 ATTENZIONE! LE OPERAZIONI DI RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO DEVONO ESSERE ESEGUITE CON L'APPARECCHIATURA SPENTA E SCOLLEGATA DALLA RETE DI ALIMENTAZIONE.

UTILIZZARE SOLO IL LIQUIDO REFRIGERANTE SEGGERITO DAL PRODUTTORE DELL'UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO.

EVITARE IN MODO ASSOLUTO L'UTILIZZO DI LIQUIDO ANTI GELO A BASE POLIPROPILENE.

1- Effettuare il riempimento del serbatoio attraverso il bocchettone: CAPACITÀ del serbatoio = 4 l; porre attenzione ad evitare ogni eccessiva fuoriuscita di liquido a fine riempimento.

2- Chiudere il tappo del serbatoio.

3- Collegare le tubazioni esterne di raffreddamento ai relativi innesti facendo attenzione a quanto specificato di seguito:

- : MANDATA LIQUIDO (freddo)

- : RITORNO LIQUIDO (caldo)

4- Effettuare il collegamento alla presa d'alimentazione e disporre l'interruttore in posizione "I". L'unità di raffreddamento entra quindi in funzione facendo circolare il liquido in torcia.

5- Se l'unità di raffreddamento è collegata alla saldatrice, l'interruttore non viene utilizzato perché il controllo di alimentazione è gestito dalla saldatrice stessa.

Il funzionamento dell'unità di raffreddamento può risultare differenziato in base alla tipologia di saldatrice a cui si collega. Vi sono applicazioni nelle quali l'avvio dell'unità avviene nel momento stesso in cui si mette in funzione la saldatrice ed altre in cui l'unità di raffreddamento entra in funzione automaticamente a partire dall'istante d'inizio della saldatura; all'arresto della saldatura, l'unità può rimanere in funzione per un tempo compreso tra 3 e 10 minuti in relazione all'intensità di corrente utilizzata.

Il controllo della pressione del circuito, ossia la circolazione del liquido, è effettuata dalla saldatrice: nel caso in cui vi sia segnalazione di pressione liquido insufficiente, viene comandato lo STOP della saldatura contemporaneamente all'indicazione di allarme sul display del pannello di controllo della saldatrice.

6- Dopo qualche minuto di funzionamento, specialmente se vengono utilizzati tubi flex di collegamento per prolunga, può essere necessario ripristinare il livello nel serbatoio aggiungendo un'adeguata quantità di liquido.

7- In caso d'accensione della spia (arancio) di segnalazione presente sul frontale dell'unità (pressione liquido insufficiente), potrebbe essere necessario eliminare l'aria presente nel circuito per attivare la circolazione del liquido. Con l'unità in funzione, svitare quindi manualmente la valvola di sfato (**Fig. D**) per qualche secondo in modo da favorire l'avvio della circolazione del liquido, e riavvitare successivamente la valvola per evitare perdita di liquido.

Nel caso in cui la circolazione non venga avviata e la spia luminosa resti accesa, spegnere immediatamente l'unità di raffreddamento e fare riferimento, per i primi interventi, a quanto riportato nella sezione manutenzione.

8- Non far funzionare l'unità se non sono collegate le tubazioni della torcia, altrimenti si incorre nell'uscita libera di liquido che può provocare danni ai circuiti elettrici posti nelle prossimità.

MANUTENZIONE

 ATTENZIONE! PRIMA DI ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE, ACCERTARSI CHE L'UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO SIA SPENTA E SCOLLEGATA DALLA RETE DI ALIMENTAZIONE.

Eventuali controlli eseguiti sotto tensione all'interno dell'unità di raffreddamento possono causare shock elettrico grave originato da contatto diretto con parti in tensione e/o lesioni dovute al contatto diretto con organi in movimento.

MANUTENZIONE ORDINARIA

LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA POSSONO ESSERE ESEGUITE DALL'OPERATORE.

- Verificare periodicamente il livello di liquido nel serbatoio con frequenza proporzionale alla severità dell'uso.

- Verificare periodicamente che le tubazioni flessibili esterne collegate all'unità di raffreddamento non siano ostruite.

- Cambio del liquido di raffreddamento ogni 6 mesi.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEVONO ESSERE ESEGUITE ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE ESPERTO O QUALIFICATO IN AMBITO ELETTRICO-MECCANICO.

 ATTENZIONE! NELL'EVENTUALITÀ CHE SI VERIFICHINO I SEGUENTI CASI:

- accensione della spia di segnalazione pressione liquido insufficiente,

- necessità frequente di ripristinare il livello nel serbatoio,

- perdite di liquido,

spegnere immediatamente l'unità di raffreddamento, staccare la spina di alimentazione e verificare le tubazioni flex, i raccordi e i componenti interni ed esterni, interessati al circuito di raffreddamento ed eseguire le riparazioni necessarie.

 ATTENZIONE! Nel caso in cui vi sia lo svuotamento del serbatoio e successiva risoluzione della eventuale problematica che l'ha determinato, potrebbe essere necessario eliminare l'aria presente nel circuito per riavviare la circolazione del liquido. In tal caso procedere come segue:

- riempire il serbatoio ed avvitare il tappo di chiusura;

- collegare le tubazioni flex dell'unità di raffreddamento al unità traino/torcia;

- attivare l'unità di raffreddamento;

- verificare che vi sia circolazione del liquido e, nel caso in cui questo non avvenga, svitare manualmente la valvola di sfato (**Fig.D**) per qualche secondo in modo tale che venga eliminata l'aria presente nel circuito e si riattivi la circolazione;

- chiudere subito dopo la valvola per evitare fuori uscita di liquido.

MANUEL D'INSTRUCTIONS



ATTENTION:
LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION DE L'APPAREIL!

DESCRIPTION DE L'UNITÉ DE REFRIGORISSEMENT

Cette unité de refroidissement par liquide doit être exclusivement utilisée pour refroidir des torches à eau pour postes de soudage TIG.

INFORMATIONS TECHNIQUES**Plaquette informations (TAB. 1)**

Les principales informations concernant l'utilisation et les performances du groupe frigorifique sont résumées dans la plaque de caractéristiques avec la signification suivante:

- 1- $P_{1,mm}$: puissance de refroidissement à 1 l/min de flux de liquide réfrigérant et 25 °C de température ambiante.
- 2- symbole du système frigorifique avec liquide.
- 3- symbole de la ligne d'alimentation.
- 4- U_i : Tension alternative et fréquence d'alimentation du groupe frigorifique (limites autorisées $\pm 10\%$).
- 5- symboles correspondant aux normes de sécurité: avant toute utilisation de l'appareil, lire attentivement le manuel d'instructions!
- 6- numéro d'immatriculation pour l'identification du groupe frigorifique (indispensable pour assistance technique, demande pièces détachées, recherche origine du produit).
- 7- norme EUROPÉENNE de référence pour la sécurité et la construction des systèmes frigorifiques pour le soudage à l'arc.
- 8- $I_{1,max}$: courant max. absorbé par la ligne.
- 9- Dégré de protection boîtier.
- 10- P_{max} : pression max.

REMARQUE: l'exemple de plaque représenté indique la signification des symboles et des nombres; les valeurs exactes des informations techniques du groupe frigorifique doivent être relevées directement sur la plaque du groupe.

INSTALLATION, CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET FONCTIONNEMENT

ATTENTION! IL EST IMPÉRATIF D'EFFECTUER TOUTES LES OPÉRATIONS D'INSTALLATION ET DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE AVEC L'APPAREIL ÉTEINT ET DÉBRANCHÉ DU RÉSEAU SECTEUR. LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES DOIVENT EXCLUSIVEMENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR UN PERSONNEL EXPERT OU QUALIFIÉ.

MODE DE SOULÈVEMENT DE L'APPAREIL

L'unité de refroidissement décrite dans ce manuel est dépourvue de système de soulèvement.

LIEU D'INSTALLATION DE L'APPAREIL

Déterminer le lieu d'installation de l'unité de refroidissement de façon à ce qu'aucun obstacle ne gêne l'ouverture d'entrée et de sortie de l'air de refroidissement (circulation forcée par ventilateur si prévu); contrôler simultanément que les poussières conductibles, les vapeurs corrosives, l'humidité, etc., ne peuvent être aspirées.

Laisser au minimum 250mm d'espace libre autour de l'unité de refroidissement.

ATTENTION! Installer l'appareil sur une surface plane d'une portée correspondant à son poids pour éviter tout déséquilibrage ou déplacement dangereux.

ALIMENTATION (RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE)

L'unité de refroidissement doit être connectée au poste de soudage via le câble fourni (Fig.B).

CONNEXION AU POSTE DE SOUDAGE

- Brancher le câble fourni (Fig. B), à l'unité de refroidissement en utilisant le connecteur prévu (femelle 5 pôles).
- Brancher le connecteur (mâle 5 pôles) prévu sur l'autre extrémité du câble à la prise correspondante installée sur le panneau postérieur du poste de soudage.

FONCTIONNEMENT

ATTENTION ! LES OPÉRATIONS DE REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉES AVEC L'APPAREIL ÉTEINT ET DÉBRANCHÉ DU RÉSEAU D'ALIMENTATION.
UTILISER UNIQUEMENT LE LIQUIDE RÉFRIGÉRANT SUGGÉRÉ PAR LE PRODUCTEUR DE L'UNITÉ DE REFRIGORISSEMENT.
ÉVITER ABSOLUMENT D'UTILISER DU LIQUIDE ANTIGEL À BASE DE POLYPROPYLÈNE.

1- Effectuer le remplissage du réservoir à travers la goulotte : CAPACITÉ du réservoir = 4 l ; faire attention d'éviter toute débordement de liquide en fin de remplissage.

2- Fermer le bouchon du réservoir.

3- **Brancher les tuyaux externes de refroidissement à leurs embouts en faisant attention à ce qui est spécifié ci-après :**

- : REFOULEMENT LIQUIDE (froid)

- : RETOUR LIQUIDE (chaud)

4- Effectuer le branchement à la prise d'alimentation et disposer l'interrupteur en position "I". L'unité de refroidissement entre donc en fonction en faisant circuler le liquide dans la torche.

5- Si l'unité de refroidissement est reliée au poste de soudage, l'interrupteur n'est pas utilisé car le contrôle d'alimentation est géré par ce même poste.

Le fonctionnement de l'unité de refroidissement peut être différencié en fonction du type de poste de soudage auquel elle est branchée. Il y a des applications dans lesquelles le démarrage de l'unité s'effectue au moment même où le poste de soudage se met en fonction et d'autres où l'unité de refroidissement entre en fonction automatiquement à partir de l'instant où un débute le soudage ; à l'arrêt du soudage, l'unité peut continuer à fonctionner pendant une durée comprise entre 3 et 10 minutes selon l'intensité de courant utilisée.

Le contrôle de la pression du circuit, c'est-à-dire la circulation du liquide, est effectué par le poste de soudage : s'il y a une signalisation de pression insuffisante du liquide, l'arrêt (STOP) du poste de soudage est commandé en même temps que l'indication d'alarme sur l'afficheur du tableau de contrôle du poste.

6- Après quelques minutes de fonctionnement, spécialement si on utilise des tuyaux flexibles de branchement comme rallonge, il peut être nécessaire de rétablir le niveau dans le réservoir en ajoutant une quantité adéquate de liquide.

7- Si le voyant de signalisation (orange) présent sur l'avant de l'unité (pression insuffisante du liquide) s'allume, il pourrait être nécessaire d'éliminer l'air présent dans le circuit pour activer la circulation du liquide. Avec l'unité en fonction, dévisser ensuite manuellement la valve d'évacuation (Fig. D) pendant quelques secondes de façon à favoriser le démarrage de la circulation du liquide, et revisser successivement la valve pour éviter une fuite de liquide.

Si la circulation n'est pas rétablie et que le voyant lumineux reste allumé, éteindre immédiatement l'unité de refroidissement et se référer, pour les premières interventions, à ce qui est reporté dans la section entretien.

8- **Ne pas faire fonctionner l'unité si les tuyaux de la torche ne sont pas branchés car on risque un débordement de liquide qui peut provoquer des dommages aux circuits électriques placés à proximité.**

ENTRETIEN

ATTENTION ! AVANT D'EXÉCUTER LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN SUIVANTES, S'ASSURER QUE L'UNITÉ DE REFRIGORISSEMENT EST ÉTEINTE ET DÉBRANCHÉE DU RÉSEAU D'ALIMENTATION.

Les éventuels contrôles exécutés sous tension à l'intérieur de l'unité de refroidissement peuvent causer un choc électrique grave dû au contact direct avec des parties sous tension et / ou des lésions dues au contact direct avec des organes en mouvement.

ENTRETIEN ORDINAIRE

LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN ORDINAIRE PEUVENT ÊTRE EXÉCUTÉES PAR L'OPÉRATEUR.

- Vérifier périodiquement le niveau de liquide dans le réservoir avec une fréquence proportionnelle à la sévérité de l'utilisation.
- Vérifier périodiquement que les tuyaux flexibles externes branchés à l'unité de refroidissement ne sont pas obstrués.
- Changement du liquide de refroidissement tous les 6 mois.

OPÉRATIONS D'ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE

LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉES EXCLUSIVEMENT PAR DU PERSONNEL EXPERT OU QUALIFIÉ DANS LE DOMAINE ÉLECTRIQUE-MÉCANIQUE.

ATTENTION ! DANS L'ÉVENTUALITÉ QUE LES CAS SUIVANTS SE PRÉSENTENT :

- allumage du voyant de signalisation de pression insuffisante du liquide;
 - nécessité fréquente de rétablir le niveau dans le réservoir,
 - fuites de liquide,
- éteindre immédiatement l'unité de refroidissement, détacher la fiche d'alimentation et vérifier les tuyaux flexibles, les raccords et les composants internes et externes, concernés par le circuit de refroidissement, et exécuter les réparations nécessaires.

ATTENTION ! En cas de vidange du réservoir et de résolution successive de l'éventuelle problématique qui l'a déterminée, il pourrait s'avérer nécessaire d'éliminer l'air présent dans le circuit pour rétablir la circulation du liquide. Dans ce cas, procéder de la façon suivante :

- remplir le réservoir et visser le bouchon de fermeture ;
- brancher les tuyaux flexibles de l'unité de refroidissement à l'unité dévidoir / torche ;
- activer l'unité de refroidissement ;
- vérifier que le liquide circule, si cela n'est pas le cas, dévisser manuellement la valve d'évacuation (Fig. D) pendant quelques secondes de façon à ce que l'air présent dans le circuit soit éliminé et que la circulation reprenne ;
- fermer la valve tout de suite après pour éviter que le liquide ne sorte.

(ES)

MANUAL DE INSTRUCCIONES



ATENCIÓN:

¡ANTES DE UTILIZAR EL APARATO LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES!

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE REFRIGERACIÓN

Esta unidad de refrigeración con líquido tiene que utilizarse exclusivamente para refrigerar antorchas de agua para instalaciones de soldadura TIG.

DATOS TÉCNICOS

Chapa de datos (TAB. 1)

Los principales datos relativos al empleo y a las prestaciones de la unidad de enfriamiento se resumen en la chapa de características con el siguiente significado:

- 1- $P_{U_{min}}$: potencia de enfriamiento a 1 l/min del flujo de líquido refrigerante y 25°C de temperatura ambiente.
- 2- símbolo del sistema refrigerante con líquido.
- 3- símbolo de la línea de alimentación.
- 4- U_i : Tensión alterna y frecuencia de alimentación de la unidad de enfriamiento (límites admitidos ±10%)
- 5- símbolos referidos a las normas de seguridad: jantes de utilizar el aparato lea con atención el manual de instrucciones!
- 6- número de matrícula para la identificación de la unidad refrigerante (indispensable para la asistencia técnica, solicitud de recambios, búsqueda del origen del producto).
- 7- norma EUROPEA de referencia para la seguridad y la fabricación de los sistemas de enfriamiento para soldadura por arco.
- 8- I_{1max} : corriente máxima absorbida por la línea.
- 9- Grado de protección del envoltorio:
- 10- P_{max} : presión máxima.

NOTA: el ejemplo de chapa incluido es una indicación del significado de los símbolos y de las cifras; los valores exactos de los datos técnicos de la unidad refrigerante deben controlarse directamente en la chapa de la misma unidad.

INSTALACIÓN, SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO

 ¡ATENCIÓN! EFECTÚE TODAS LAS OPERACIONES DE INSTALACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICAS CON EL APARATO APAGADO Y DESCONECTADO DE LA RED DE ALIMENTACIÓN. LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DEBEN SER REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL EXPERTO Y CUALIFICADO.

MODALIDAD DE ELEVACIÓN DEL APARATO

La unidad de enfriamiento descrita en este manual no tiene sistemas de elevación.

UBICACIÓN DEL APARATO

Localizar el lugar de instalación de la unidad de enfriamiento de manera que no haya obstáculos cerca de la apertura de entrada y salida del aire de enfriamiento (circulación forzada por ventilador, si está presente); asegúrese asimismo que no se aspiran polvos conductivos, vapores corrosivos, humedad, etc...

Mantener al menos 250 mm de espacio libre alrededor de la unidad de enfriamiento.

 ¡ATENCIÓN! Colocar el aparato en una superficie plana con una capacidad adecuada al peso para evitar que vuele o se desplace.

ALIMENTACIÓN (CONEXIÓN ELÉCTRICA)

La unidad de enfriamiento debe conectarse a la soldadora con el cable incluido (Fig.B).

CONEXIÓN A LA SOLDADORA

- Conectar a la unidad de enfriamiento el cable de alimentación incluido (Fig.B), utilizando el conector específico (hembra 5 polos).
- Conectar el conector (macho 5 polos), colocado en el otro extremo del cable, a la toma correspondiente colocada en el panel posterior de la soldadora.

FUNCIONAMIENTO

¡ATENCIÓN! LAS OPERACIONES DE LLENADO DEL DEPÓSITO DEBEN SER REALIZADAS CON EL APARATO APAGADO Y DESCONECTADO DE LA RED DE ALIMENTACIÓN.
UTILIZAR SOLO EL LÍQUIDO REFRIGERANTE SUGERIDO POR EL FABRICANTE DE LA UNIDAD DE ENFRIAMIENTO.
EVITAR TAJANTEMENTE LA UTILIZACIÓN DE LÍQUIDO ANTICONGELANTE A BASE DE POLIPROPILENO.

- Efectuar el llenado del depósito mediante la boca: CAPACIDAD del depósito = 4 l; prestar atención para evitar cualquier salida de líquido excesiva al final del llenado.

- Cerrar el tapón del depósito.

- **Conectar los tubos exteriores de enfriamiento a los relativos acoplos prestando atención a las siguientes especificaciones:**



: IMPULSIÓN DE LÍQUIDO (frio)



: RETORNO DE LÍQUIDO (caliente)

- Efectuar la conexión a la toma de alimentación y poner el interruptor en posición "I". La unidad de enfriamiento entra en funcionamiento haciendo circular el líquido en la antorcha.

- Si la unidad de enfriamiento se conecta a la soldadora, no se utiliza el interruptor ya que el control de la alimentación está gestionado por la soldadora misma.

El funcionamiento de la unidad de enfriamiento puede diferenciarse según el tipo de soldadora al que se conecta. Existen aplicaciones en las que el arranque de la unidad se produce en el momento mismo en que se pone en funcionamiento la soldadora y otras en las que la unidad de enfriamiento entra en función automáticamente a partir del instante de inicio de la soldadura; cuando se pone la soldadora, la unidad puede permanecer en funcionamiento durante un tiempo entre 3 y 10 minutos según la intensidad de la corriente utilizada.

El control de la presión del circuito, esto es, la circulación del líquido, es realizada por la soldadora: en caso que exista una señalización de presión de líquido insuficiente, se ordena el STOP de la soldadura al mismo tiempo que la indicación de alarma en display del panel de control de la soldadora.

- Despues de unos minutos de funcionamiento, especialmente si se utilizan tubos flexibles de conexión para prolongación, puede ser necesario restablecer el nivel en el depósito añadiendo una cantidad de líquido adecuada.

- En caso de encendido del indicador (naranja) de señalización presente en la parte frontal de la unidad (presión de líquido insuficiente), podría ser necesario eliminar el aire presente en el circuito para volver a activar la circulación de líquido. Con la unidad en funcionamiento, desenroscar entonces manualmente la válvula de purga (**Fig. D**) durante unos segundos para favorecer el inicio de la circulación del líquido, y volver a enroscar después la válvula para evitar pérdida de líquido.

En caso que la circulación no se active y el indicador luminoso permanezca encendido, apagar inmediatamente la unidad de enfriamiento y consultar, para las primeras intervenciones, las indicaciones de la sección de mantenimiento.

- **No hacer funcionar la unidad si no están conectados los tubos de la antorcha, en caso contrario se produce una salida libre de líquido que puede provocar daños en los circuitos eléctricos ubicados en las proximidades.**

MANTENIMIENTO

¡ATENCIÓN! ANTES DE REALIZAR LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, COMPROBAR QUE LA UNIDAD DE ENFRIAMIENTO SE HAYA APAGADO Y DESCONECTADO DE LA RED DE ALIMENTACIÓN.

Cualquier control realizado bajo tensión en el interior de la unidad de enfriamiento puede provocar una descarga eléctrica grave por contacto directo con partes en tensión y/o lesiones debidas al contacto directo con órganos en movimiento.

MANTENIMIENTO ORDINARIO

LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO ORDINARIO PUEDEN SER REALIZADAS POR EL OPERADOR.

- Comprobar periódicamente el nivel del líquido en el depósito con una frecuencia proporcional a la intensidad del uso.
- Comprobar periódicamente que los tubos flexibles exteriores conectados a la unidad de enfriamiento no estén obstruidos.
- Cambio del líquido de enfriamiento cada 6 meses.

MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO

LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DEBEN SER EFECTUADAS EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL EXPERTO O CALIFICADO EN ÁMBITO ELÉCTRICO Y MECÁNICO.

¡ATENCIÓN! EN CASO QUE SE PRODUZCAN ESTAS SITUACIONES:

- encendido del indicador de señalización de presión de líquido insuficiente,
- necesidad frecuente de restablecer el nivel del depósito,
- pérdidas de líquido,

apagar inmediatamente la unidad de enfriamiento, sacar el enchufe de alimentación y comprobar los tubos flexibles, los rarcos y los componentes interiores y exteriores, afectados por el circuito de enfriamiento y efectuar las reparaciones necesarias.

¡ATENCIÓN! En caso que se produzca el vaciado del depósito y la posterior resolución del problema que lo ha causado, podría ser necesario eliminar el aire presente en el circuito para volver a iniciar la circulación del líquido. En este caso, seguir estos pasos:

- llenar el depósito y enroscar el tapón de cierre;
- conectar los tubos flexibles de la unidad de enfriamiento a la unidad de arrastre/antorcha;
- activar la unidad de enfriamiento;
- comprobar que exista circulación del líquido y, en caso que esto no se produzca, desenroscar manualmente la válvula de purga (**Fig. D**) durante unos segundos de manera que se elimine el aire presente en el circuito y se reactive la circulación;
- cerrar en seguida la válvula para evitar salidas de líquido.

(DE)

BEDIENUNGSANLEITUNG



ACHTUNG:

VOR BENUTZUNG DES GERÄTES LESEN SIE BITTE AUFMERKSAM DAS BETRIEBSHANDBUCH!

BESCHREIBUNG DER KÜHLEINHEIT

Diese Flüssigkeitskühlleinheit darf ausschließlich dazu verwendet werden, wassergekühlte Brenner für WIG-Schweißanlagen zu kühlen.

TECHNISCHE DATEN

Typenschild mit den gerätedaten (TAB. 1)

Die wichtigsten Daten zu Verwendung und Leistungen der Kühleinheit sind auf dem Typenschild zusammengefaßt. Die Sinnbilder haben die folgenden Bedeutungen:

- 1- $P_{1 \text{ min}}$: Kühleistung bei 1 l/min Kühlmitteldurchfluß und 25 °C Umgebungstemperatur.
- 2- Sinnbild für eine Flüssigkühlanlage.
- 3- Sinnbild der Versorgungsleitung.
- 4- U_i : Wechselspannung und Versorgungsfrequenz der Kühleinheit (zulässige Grenzwerte ± 10%).
- 5- Sinnbilder mit Bezug auf Sicherheitsnormen: vor der Benutzung des Gerätes das Betriebshandbuch gründlich lesen!
- 6- Seriennummer für die Identifizierung der Kühleinheit (unbedingt erforderlich für Kundendienst, Ersatzteilbestellungen, Rückverfolgung der Produktherkunft).
- 7- Einschlägige EUROPÄISCHE Norm für die Sicherheit und den Bau von Kühlanlagen für Lichtbogenschweißanschlägen.
- 8- I_{max} : Höchste Stromaufnahme der Leitung.
- 9- Schutztar der Hülle.
- 10- P_{max} : Maximaler Druck.

ANMERKUNG: Dieses Schild ist unverbindlich und wird beispielhaft gezeigt, um die Bedeutung der Sinnbilder und Ziffern zu erläutern; die tatsächlichen technischen Daten der Kühleinheit müssen jeweils dem Typenschild der Einheit entnommen werden.

INSTALLATION, SICHERHEIT UND BETRIEB.

ACHTUNG! WÄHREND DER INSTALLATION UND DER VORNAHME DER ELEKTRISCHEN ANSCHLÜSSE MUSS DAS GERÄT UNBEDINGT AUSGESCHALTET UND VOM VERSORGUNGSNETZ GETRENNNT SEIN. DIE STROMANSCHLÜSSE DÜRFEN AUSSCHLIESSLICH VON FACHKUNDIGEM PERSONAL VORGENOMMEN WERDEN.

ANHEBEN DES GERÄTES

Die in diesem Handbuch beschriebene Kühleinheit hat keine Hebevorrichtungen.

STANDORT DES GERÄTES

Wählen Sie den Installationsort der Kühleinheit dort, wo sich am Ein- und Ausgang der Kühlluft (Zwangsumwälzung mit Ventilator, falls vorhanden) keine Hindernisse befinden. Gleichzeitig muß sichergestellt sein, daß keine leitenden Stäbe, aggressive Dämpfe, Feuchtigkeit u. ä. eingesaugt wird.

Um die Kühleinheit herum müssen mindestens 250 mm Platz frei bleiben.

ACHTUNG: Stellen Sie das Gerät auf eine flache Oberfläche, die das Gerät tragen kann. So wird ein Umkippen oder gefährliche Verschiebungen verhindert.

STROMSPEISUNG (ELEKTRISCHER ANSCHLUSS)

Die Kühleinheit muss über das im Lieferumfang enthaltene Kabel an die Schweißmaschine angeschlossen werden (ABB. B).

ANSCHLUSS AN DIE SCHWEISSMASCHINE

- Das mitgelieferte Kabel mit dem spezifischen Stecker an die Kühleinheit anschließen (ABB. B) (5-polige Steckbuchse).
- Den Stecker (5-poliger) des anderen Kabelendes an die zugehörige Buchse auf dem hinteren Panel der Schweißmaschine anschließen.

FUNKTIONSWEISE

ACHTUNG! DAS AUFFÜLLVERFAHREN DES BEHÄLTERS MUSS BEI AUSGESCHALTETEM UND VOM STROMVERSORGUNGSNETZ GETRENNTEM GERÄT

ERFOLGEN.

VERWENDEN SIE NUR DIE VOM HERSTELLER DES KÜHLAGGREGATS EMPFOHLENE KÜHLFLÜSSIGKEIT.

AUF GAR KEINEN FALL DARF GEFRISCHUTZMITTEL AUF POLYPROPYLENBASIS VERWENDET WERDEN.

- 1- Den Behälter über den Einlaufstutzen auffüllen: FASSUNGSMÖGELN des Behälters = 4 l; darauf achten, einen zu starken Flüssigkeitsaustritt am Ende des Auffüllens zu vermeiden.
- 2- Den Behälterverschluss schließen.
- 3- Die externen Kühlleitungen an die zugehörigen Verbindungen anschließen. Dabei folgendes beachten:
 - : FLÜSSIGKEITSVORLAUF (kalt)
 - : FLÜSSIGKEITSRÜCKLAUF (warm)

- 4- Die Verbindung mit dem Versorgungsstecker vornehmen und den Schalter in die Position „I“ stellen. Das beschriebene Küllaggregat nimmt daraufhin den Betrieb auf und wälzt die Flüssigkeit innerhalb des Brenners um.
- 5- Wenn das Küllaggregat mit der Schweißmaschine verbunden ist, wird der Schalter nicht verwendet, da die Stromversorgung von der Schweißmaschine kontrolliert wird.
Die Funktionsweise des Küllaggregats kann sich je nach Schweißmaschine, an die es angeschlossen ist, unterscheiden. Es gibt Anwendungen, in denen das Küllaggregat zeitgleich mit der Schweißmaschine in Betrieb genommen wird. In anderen geht das Küllaggregat automatisch in dem Augenblick in Betrieb, in dem der Schweißvorgang beginnt. Beim Unterbrechen des Schweißvorgangs kann das Küllaggregat in Abhängigkeit zur eingesetzten Stromstärke für eine Zeit von 3 bis 10 Minuten in Betrieb bleiben.
Die Kontrolle des Kreislaufdrucks, oder auch der Flüssigkeitsumlauf, erfolgt durch die Schweißmaschine: Sollte angezeigt werden, dass der Flüssigkeitsdruck unzureichend ist, wird der STOP-Befehl des Schweißens zusammen mit der Alarmanzeige auf dem Display des Bedienfelds der Schweißmaschine ausgeführt.

- 6- Nach einigen Minuten in Betrieb (vor allem bei Einsatz von Schlauchverbindungen für die Verlängerung) kann eine Wiederherstellung des Füllstands im Behälter notwendig sein. Hierzu die geeignete Flüssigkeitsmenge nachfüllen.
- 7- Sollte die auf der Vorderseite des Aggregats (Flüssigkeitsdruck nicht ausreichend) befindliche Kontrollleuchte (orange) angehen, könnte die Notwendigkeit bestehen, dass die im Kreislauf zum Aktivieren des Flüssigkeitsumlaufs vorhandene Luft, beseitigt werden muss. Wenn das Aggregat in Betrieb ist, das Entlüftungsventil (Abb. D) einige Sekunden lang manuell lösen, sodass das Anlaufen der Flüssigkeitszirkulation unterstützt wird und danach das Ventil wieder anschrauben, um einen Flüssigkeitsverlust zu verhindern.
Falls die Zirkulation nicht startet und die Kontrollleuchte weiterhin leuchtet, das Küllaggregat umgehend ausschalten und die im Abschnitt Wartung aufgeführten ersten Maßnahmen durchführen.

- 8- **Das Aggregat nicht in Betrieb nehmen, wenn die Brennerleitungen nicht verbunden sind. Ansonsten könnte die Flüssigkeit frei austreten und das könnte zu Schäden an den sich in der Nähe befindlichen Stromkreisen führen.**

WARTUNG

ACHTUNG! VOR BEGINN VON WARTUNGSTÄTIGKEITEN IST SICHERZUSTELLEN, DASS DAS KÜHLAGGREGAT AUSGESCHALTET UND VOM STROMVERSORGUNGSNETZ GETRENNNT IST.

Mögliche Kontrollen, die im Innern des spannungsführenden Küllaggregats durchgeführt werden, können zu schweren Stromschlägen durch den direkten Kontakt mit unter Spannung stehenden Teilen bzw. zu Verletzungen durch den direkten Kontakt mit sich bewegenden Elementen führen.

ORDENTLICHE WARTUNG

TÄTIGKEITEN, DIE UNTER DIE ORDENTLICHE WARTUNG FALLEN, KÖNNEN VOM BEDIENER AUSGEFÜHRT WERDEN.

- Den Flüssigkeitsstand des Behälters in regelmäßigen Abständen im Verhältnis zur Anwendungshäufigkeit überprüfen.
- In regelmäßigen Abständen überprüfen, dass die externen, an das Küllaggregat angeschlossenen Schläuche nicht verschlossen sind.
- Alle 6 Monate ist die Kühlflüssigkeit auszutauschen.

AUSSERORDENTLICHE WARTUNG

Die Tätigkeiten, die unter die ausserordentliche Wartung fallen, dürfen ausschliesslich von Fachpersonal durchgeführt werden, welches im elektromechanischen Bereich erfahren oder ausgebildet ist.



ACHTUNG! WENN SICH FOLGENDES EREIGNEN SOLLTE:

- Anschalten der Kontrollleuchte bzgl. unzureichender Druckflüssigkeit
- Der Flüssigkeitsstand des Behälters muss häufig wiederhergestellt werden
- Austretende Flüssigkeit

Dann das Kühlgregat sofort ausschalten, den Versorgungsstecker abziehen und die den Kühlkreislauf betreffenden Schläuche, Verbindungsstücke und Komponenten innen wie auch außen überprüfen. Die notwendigen Reparaturarbeiten ausführen.



ACHTUNG! Sollte es zu einer Entleerung des Behälters und darauffolgender Lösung der dafür eventuell vorhandenen Problematik kommen, könnte die Beseitigung der im Kreislauf vorhandenen Luft notwendig sein, um die Zirkulation der Flüssigkeit wieder in Gang zu bringen. In diesem Fall folgendermaßen vorgehen:

- Den Behälter auffüllen und den Verschluss einschrauben
- Die Schläuche des Kühlgregats an die Vorschub- / Brennereinheit anschließen
- Das Kühlgregat aktivieren
- Überprüfen, dass die Flüssigkeitszirkulation funktioniert und, sollte dies nicht der Fall sein, das Entlüftungsventil (Abb. D) manuell einige Sekunden lang lösen, sodass die im Kreislauf vorhandene Luft beseitigt und die Zirkulation wieder aktiviert wird
- Danach sofort das Ventil schließen, um ein Austreten der Flüssigkeit zu verhindern

(RU)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВНИМАНИЕ:

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ!

ОПИСАНИЕ БЛОКА ОХЛАЖДЕНИЯ

Этот блок охлаждения с жидкостью должен использоваться исключительно для охлаждения водяных горелок для установок сварки TIG.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица данных (ТАБ. 1)

Основные данные, относящиеся к использованию и рабочим характеристикам блока охлаждения, обобщены в таблице данных со следующим значением:

- 1 - $P_{1, \text{min}}$: мощность охлаждения с 1 л/мин потока охлаждающей жидкости и при температуре окружающей среды 25 °C.
- 2 - символ охлаждающей системы с жидкостью.
- 3 - символ линии питания.
- 4 - U_1 : Переменное напряжение и частота питания блока охлаждения (допустимые пределы $\pm 10\%$).
- 5 - символы, относящиеся к стандартам безопасности: перед использованием оборудования внимательно прочитать руководство по эксплуатации!
- 6 - серийный номер для идентификации блока охлаждения (необходим для технического обслуживания, заказа запчастей, поиска происхождения продукции).
- 7 - Справочный ЕВРОПЕЙСКИЙ стандарт по безопасности и производству систем охлаждения для дуговой сварки.
- 8 - $I_{1,\text{max}}$: максимальный ток, поглощенный линией.
- 9 - Степень защиты корпуса
- 10 - P_{max} : максимальное давление.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенный пример таблицы носит указательный характер для определения значений символов и цифр; точные значения технических данных должны быть определены непосредственно на табличке самого блока.

МОНТАЖ, БЕЗОПАСНОСТЬ И РАБОТА

ВНИМАНИЕ! ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ СОЕДИНЕНИЮ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ И ОТСОЕДИНЕННОМ ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ОБОРУДОВАНИИ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ОПЫТНЫЙ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ.

СПОСОБ ПОДЪЕМА ОБОРУДОВАНИЯ

Описанный в данном руководстве блок охлаждения не имеет системы подъема.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Найти место для монтажа блока охлаждения, так, чтобы не было препятствий в местах отверстий входа и выхода воздуха охлаждения (форсированная циркуляция при помощи вентилятора, если имеется); проверить также, что не происходит всасывание проводящей пыли, коррозийных паров, влаги и т. д.... Оставить минимум 250 мм свободного пространства вокруг блока охлаждения.



ВНИМАНИЕ! Поместить оборудование на плоскую поверхность с соответствующей грузоподъемностью, выдерживающей вес блока, чтобы избежать опрокидываний или опасных смещений.

ПИТАНИЕ (ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ)

Блок охлаждения должен быть соединен со сварочной установкой при помощи кабеля в комплекте (**РИС.В**).

СОЕДИНЕНИЕ СО СВАРОЧНОЙ УСТАНОВКОЙ

- Соединить с блоком охлаждения дополнительный кабель (**РИС. В**), используя специальный соединитель (гнездовой 5 полюсов).
- Соединить соединитель (штыревой 5 полюсов), на конце кабеля, с соответствующей розеткой, находящейся на задней панели сварочного аппарата.

РАБОТА

ВНИМАНИЕ! ВО ВРЕМЯ ЗАПОЛНЕНИЯ БАКА ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕНО И ОТКЛЮЧЕНО ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ТАКУЮ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ, КОТОРУЮ РЕКОМЕНДОВАЛ ИЗГОТОВИТЕЛЬ БЛОКА ОХЛАЖДЕНИЯ.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЖИДКИЙ АНТИФРИЗ НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА.

- Заполните бак через горловину: ЕМКОСТЬ бака = 4 л; будьте внимательны, чтобы в конце заправки избежать выливания избытка жидкости.
- Закройте крышку бака.
- Подсоедините наружные охлаждающие трубы к соответствующим муфтам, соблюдая следующие указания:
 - : ПОДАЧА ЖИДКОСТИ (холодная жидкость)
 - : ВОЗВРАТ ЖИДКОСТИ (горячая жидкость)
- Подключите устройство к розетке сети электропитания и установите выключатель в положение «Ф». Включается блок охлаждения, в результате чего в горелке начинает циркулировать жидкость.
- Если блок охлаждения подключен к сварочному аппарату, выключатель не используется, поскольку питанием управляет сварочный аппарат.

Работа блока охлаждения может меняться в зависимости от типа сварочного аппарата, к которому он подключен. В некоторых вариантах использования блок запускается одновременно с включением сварочного аппарата, в других вариантах блок охлаждения автоматически включается в момент начала сварки; после завершения сварки блок может оставаться в рабочем состоянии на протяжении от 3 до 10 минут в зависимости от используемой силы тока.

Контроль давления в контуре, т.е. циркуляции жидкости, осуществляется сварочным аппаратом: в случае если поступает сигнал о недостаточном давлении жидкости, сварка ПРЕКРАЩАЕТСЯ и одновременно с этим на дисплей панели управления сварочного аппарата выводится сообщение о тревоги.

- Через несколько минут работы, в особенности при использовании длинных гибких соединительных трубок, может потребоваться долить в бак необходимое количество жидкости.
- В случае включения сигнальной лампочки (оранжевого цвета) на передней панели блока (недостаточное давление жидкости), может потребоваться удалить воздух из контура, чтобы возобновить циркуляцию жидкости. Пока блок находится в рабочем состоянии, вручную открутите клапан-вантуз (рис. D) на несколько секунд, чтобы способствовать началу циркуляции жидкости, после чего закрутите клапан, чтобы избежать утечки жидкости.
- В случае если циркуляция не начинается и оранжевая лампочка продолжает гореть, выключите блок охлаждения и выполните предварительные операции, описанные в разделе о техобслуживании.
- Не включайте блок, если к нему не подключены трубы горелки, поскольку это приведет к свободному вытеканию жидкости, что может повредить расположенные поблизости электрические цепи.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО БЛОК ОХЛАЖДЕНИЯ ВЫКЛЮЧЕН И ОТКЛЮЧЕН ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ.

Проверки внутренней части блока охлаждения, находящегося под напряжением, могут привести к серьезному поражению электрическим током в случае непосредственного прикосновения к частям, находящимся под напряжением, или травмам вследствие непосредственного прикосновения к подвижным частям.

ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОПЕРАТОР.

- Периодически проверяйте уровень жидкости в баке с частотой,

пропорциональной тяжести условий эксплуатации.

- Периодически проверяйте, что внешние гибкие трубы, подключенные к блоку охлаждения, не закупорены.
- Меняйте охлаждающую жидкость раз в 6 месяцев.

ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО ОПЫТНЫМ ИЛИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ В ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРСОНАЛОМ.



ВНИМАНИЕ! В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- включение сигнальной лампочки недостаточного давления жидкости,
 - необходимость часто доливать жидкость в бак,
 - утечки жидкости,
- немедленно выключите блок охлаждения, отсоедините штепсель питания и проверьте гибкие трубы, соединения и внутренние и внешние компоненты охлаждающего контура, а также осуществите необходимые ремонтные работы.



ВНИМАНИЕ! В случае утечки жидкости из бака, после устранения повреждений, которые к этому привели, может потребоваться удалить воздух из контура, чтобы возобновить циркуляцию жидкости. В этом случае действуйте следующим образом:

- заполните бак и закрутите крышку;
- подключите гибкие трубы блока охлаждения к устройству подачи/горелке;
- включите блок охлаждения;
- убедитесь в наличии циркуляции жидкости, в противном случае вручную открутите клапан-вантуз (рис. D) на несколько секунд, чтобы удалить воздух из контура и возобновить циркуляцию;
- сразу после этого закрутите клапан, чтобы избежать утечки жидкости.

MANUAL DE INSTRUÇÕES



ATENÇÃO:
ANTES DE UTILIZAR A APARELHAGEM LER COM ATENÇÃO O MANUAL DE INSTRUÇÕES!

DESCRIÇÃO DA UNIDADE DE RESFRIAMENTO

Esta unidade de resfriamento a líquido deve ser utilizada exclusivamente para resfriar tochas a água para aparelhos de soldar TIG.

DADOS TÉCNICOS**Placa de dados (TAB. 1)**

Os principais dados relativos ao uso e aos desempenhos da unidade de resfriamento estão resumidos na placa de características com o significado a seguir:

- 1- $P_{1\text{ l/min}}$: potência de resfriamento a 1 l/min de fluxo do líquido refrigerante e 25°C de temperatura ambiente.
- 2- símbolo do sistema refrigerante com líquido.
- 3- símbolo da linha de alimentação.
- 4- U_i: Tensão alternada e frequência de alimentação da unidade de resfriamento (limites admitidos ± 10%).
- 5- símbolos referidos a normas de segurança: antes de utilizar a aparelhagem ler com atenção o manual de instruções!
- 6- número de série para a identificação da unidade refrigerante (indispensável para assistência técnica, pedido de peças sobressalentes, busca da origem do produto).
- 7- norma EUROPEIA de referência para a segurança e a construção dos sistemas de resfriamento para a soldadura a arco.
- 8- I_{max} : corrente máxima absorvida pela linha.
- 9- Grau de protecção do invólucro.
- 10- P_{max}: pressão máxima.

OBSERVAÇÃO: o exemplo da placa reproduzido é indicativo para o significado dos símbolos e dos valores; os valores exactos dos dados técnicos da unidade refrigerante devem ser detectados directamente na placa da própria unidade.

INSTALAÇÃO, SEGURANÇA E FUNCIONAMENTO

ATENÇÃO! EXECUTAR TODAS AS OPERAÇÕES DE INSTALAÇÃO E LIGAÇÕES ELÉCTRICAS COM O APARELHO RIGOROSAMENTE DESLIGADO E DESPRENDIDO DA REDE DE ALIMENTAÇÃO.

AS LIGAÇÕES ELÉCTRICAS DEVEM SER EXECUTADAS EXCLUSIVAMENTE POR PESSOAL EXPERIENTE OU QUALIFICADO.

MODALIDADE DE ELEVAÇÃO DO APARELHO

A unidade de resfriamento descrita neste manual é equipada com sistemas de elevação.

ASSENTAMENTO DA APARELHAGEM

Identificar o lugar de instalação da unidade de resfriamento de forma que não haja obstáculos na correspondência da abertura de entrada e de saída do ar de resfriamento (circulação forçada por meio do ventilador, se presente); controlar ao mesmo tempo que não sejam aspirados pós condutivos, vapores corrosivos, humidade, etc.

Manter no mínimo 250 mm de espaço livre ao redor da unidade de resfriamento.

ATENÇÃO! Posicionar o aparelho sobre uma superfície plana de capacidade adequada ao peso para evitar que vire ou movimentos perigosos.

ALIMENTAÇÃO (LIGAÇÃO ELÉCTRICA)

A unidade de resfriamento deve ser ligada ao aparelho de soldar por meio do cabo fornecido (Fig.B).

LIGAÇÃO AO APARELHO DE SOLDAR

- Ligar à unidade de resfriamento o cabo fornecido (Fig. B), utilizando o conector dedicado (fêmea 5 pólos).
- Ligar o conector (macho 5 pólos), situado na outra extremidade do cabo, à tomada correspondente situada no painel traseiro do aparelho de soldar.

FUNCIONAMENTO

ATENÇÃO! AS OPERAÇÕES DE ENCHIMENTO DO DEPÓSITO DEVEM SER EXECUTADAS COM O APARELHO DESLIGADO E DESCONECTADO DA REDE DE ALIMENTAÇÃO.
UTILIZAR APENAS O LÍQUIDO REFRIGERANTE SUGERIDO PELO FABRICANTE DA UNIDADE DE ARREFECIMENTO.
EVITAR ABSOLUTAMENTE O USO DE LÍQUIDO ANTIGELO À BASE DE POLIPROPILENO.

- 1- Efetuar o enchimento do depósito através da boca: CAPACIDADE do depósito = 4 l; prestar atenção para evitar fugas de líquidos excessivas no final do enchimento.

- 2- Fechar a tampa do depósito.

- 3- **Ligar os tubos externos de arrefecimento externos aos respetivos encaixes prestando atenção ao seguinte:**



: ENVIO DE LÍQUIDO (frio)



: RETORNO DE LÍQUIDO (quente)

- 4- Efetuar a ligação à tomada de alimentação e colocar o interruptor na posição "I". A unidade de arrefecimento entra em funcionamento fazendo circular o líquido na tocha.

- 5- Se a unidade de arrefecimento estiver ligada ao aparelho de soldar, o interruptor não é utilizado porque o controlo de alimentação é gerido pelo próprio aparelho de soldar.

O funcionamento da unidade de arrefecimento pode apresentar-se diferenciado segundo o tipo de aparelho de soldar ao qual é ligada. Há aplicações nas quais o arranque da unidade é efetuado no mesmo momento no qual entra em funcionamento o aparelho de soldar e outras nas quais a unidade de arrefecimento entra em funcionamento automaticamente a partir do instante de início da soldadura; na paragem da soldadura, a unidade pode permanecer em funcionamento entre 3 e 10 minutos em relação à intensidade de corrente utilizada.

O controlo da pressão do circuito, ou seja, da circulação do líquido, é efetuado pelo aparelho de soldar: caso exista uma indicação de pressão de líquido insuficiente, é ordenado o STOP da soldadura, ao mesmo tempo que surge um aviso de alarme no display do painel de controlo do aparelho de soldar.

- 6- Após alguns minutos de funcionamento, especialmente se forem utilizados tubos flexíveis de ligação por extensão, pode ser necessário restaurar o nível no depósito, acrescentando uma quantidade de líquido adequada.

- 7- Em caso de acendimento do indicador (laranja) de aviso presente na parte frontal da unidade (pressão do líquido insuficiente), pode ser necessário eliminar o ar presente no circuito para ativar a circulação do líquido. Com a unidade em funcionamento, desapertar manualmente a válvula de purga (Fig. D) durante alguns segundos de modo a favorecer o início da circulação do líquido, e voltar a apertar a válvula em seguida para evitar perdas de líquido.

Se a circulação não for ativada e o indicador luminoso permanecer aceso, desligar a unidade de arrefecimento e usar como referência, para as primeiras intervenções, as indicações no capítulo de manutenção.

- 8- **Não utilizar a unidade se não estiverem ligados os tubos da tocha, caso contrário, pode ocorrer a saída livre de líquido, que pode provocar danos aos circuitos elétricos situados nas proximidades.**

MANUTENÇÃO

ATENÇÃO! ANTES DE EFETUAR AS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO, VERIFICAR SE A UNIDADE DE ARREFECIMENTO ESTÁ DESLIGADA E DESCONECTADA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO.

Eventuais controlos executados sob tensão dentro da unidade de arrefecimento podem causar choque elétrico grave originado pelo contacto direto com partes sob tensão e/ou lesões devido ao contacto direto com órgãos em movimento.

MANUTENÇÃO ORDINÁRIA

AS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO ORDINÁRIA PODEM SER EXECUTADAS PELO OPERADOR.

- Verificar periodicamente o nível de líquido no depósito com frequência proporcional à dureza do uso.
- Verificar periodicamente se os tubos flexíveis externos ligados à unidade de arrefecimento estão obstruídos.
- Mudança do líquido de arrefecimento a cada 6 meses.



OPGELET! IN DE VOLGENDE GEVALLEN:

- als het waarschuwingslampje gaat branden om aan te geven dat er onvoldoende vloeistofdruk is,
 - als het vloeistofpeil in het reservoir vaak moet worden aangevuld,
 - vloeistoflekken,
- de koelingseenheid onmiddellijk uitschakelen, de stekker uit het stopcontact halen en de flexibele slangen, aansluitingen en interne en externe componenten van het koelcircuit controleren en de benodigde reparaties uitvoeren.



- OPGELET! Als het reservoir leegraakt en het probleem waardoor dat werd veroorzaakt is opgelost, kan het nodig zijn het circuit te ontluchten om de circulatie van de vloeistof weer op gang te brengen. Ga in dat geval als volgt te werk:**
- vul het reservoir en draai de dop van het reservoir dicht;
 - sluit de flexibele slangen van de koelingseenheid aan op de draadtrekker/toorts-eenheid;
 - schakel de koelingseenheid in;
 - controleer of de vloeistof circuleert en draai, als dit niet het geval is, met de hand de ontluchtingsklep (Fig. D) enkele seconden los zodat de lucht in het circuit ontsnapt en de circulatie weer op gang komt;
 - sluit de ontluchtingsklep onmiddellijk daarna om te voorkomen dat er vloeistof lekt.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



FIGYELEM:

A BERENDEZÉS HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!

A HÜTÖEGYSÉG LEÍRÁSA

Ezt a folyadékos hütőegységet kizárolag TIG hegesztőberendezések vízhűtéses hegesztőpizzolyainak hűtésére szabad felhasználni.

MŰSZAKI ADATOK

Adattáblázat (1. TÁBL.)

Az alkalmazásra és a hütőegység teljesítménye vonatkozó, főbb adatokat a tulajdonságokat leíró táblázatban foglaltuk össze a következő jelentéssel:

- 1- $P_{1 \text{ l/min}}$: hütőteljesítmény 1 l/perc hütőfolyadék áramlás és 25 °C környezeti hőmérséklet mellett.
- 2- folyadékos hütőrendszer jele.
- 3- tápfonali jele.
- 4- U.: a hütőegység váltakozó feszültsége és tápfrekvenciája (elfogadott határértékek ± 10%).
- 5- a biztonsági rendszabályokra vonatkozó jelek: a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!
- 6- törzszáam hütőegység beazonosításához (nélkülözhetetlen a műszaki szervízszolgálat számára, a cserealkatrész bekérésénél, a termék eredetének felkutatásánál).
- 7- EURÓPAI hivatalos szabvány a biztonságra és az ivhegesztésnél szükséges hütőrendszer gyártására vonatkozóan.
- 8- I_{max} : a vezeték által felvett maximális áram.
- 9- A burkolat védelmi fokozata.
- 10- P_{max} : maximális nyomás.

MEGYEGYZÉS: a táblázatban feltüntetett példa a jelek és a számok jelentéséről tájékoztatnak; a hütőegység műszaki adatainak pontos értékeit közvetlenül az egységen elhelyezett tábláiról kell leolvasni.

BESZERELÉS, BIZTONSÁG ÉS MŰKÖDTETÉS

FIGYELEM! minden beszerelési és elektromos BEKÖTÉSI MŰVELETET KIZÁROLAG KIKAPCSOLT ÉS A TÁPHÁLÓZATBÓL KICSATLAKOZTATOTT BERENDEZÉssel SZABAD ELVÉGEZNI.

AZ ELEKTROMOS BEKÖTÉSEKET KIZÁROLAG TAPASZTALT VAGY SZAKKÉPZETT SZERELŐNEK KELL VÉGREHAJTANIA.

A BERENDEZÉS FELEMETLÉSÉNEK MÓDJA

A jelen útmutatóban leírt hütőegység nincs felszerelve felemelő rendszerrel.

A BERENDEZÉS ELHELYEZÉSE

Válassza meg a hütőegységes beszerelési helyét oly módon, hogy ne legyenek akadályok a hütőlevégek bemeneti és kimeneti nyílásainál (ventillátor segítségével történő kényszer légáramlás, ha van); időközben győződjön meg arról, hogy ne tudjon beszívni elektromosan vezető porokat, korrozió gököket, nedvességet, stb.

Tartsa fenn legalább 250mm-es szabad teret a hütőegység körül.

FIGYELEM! Állítsa a berendezést a súlyának megfelelő teherbírású, sík felületre a felborulás vagy veszélyes elmozdulások elkerülése céljából.

TÁPELLÁTÁS (ELEKTROMOS BEKÖTÉS)

A hütőegységet csatlakoztatni kell a hegesztőgéphez a tartozékként átadt kábel segítségével (**B ÁBRA**).

CSATLAKOZTATÁS A HEGESZTŐGÉPHEZ

- Csatlakoztassa a hütőegységhöz a tartozékként nyújtott kábelt (**B ÁBRA**), az ahhoz rendelkezésre álló csatlakozó felhasználásával (5 pólusúanya).

- Köss be a kábel másik végén elhelyezett csatlakozót (5 pólusú apa) a hegesztőgép hátsó panelén elhelyezett, megfelelő csatlakozójázhoz.

MŰKÖDÉS

FIGYELEM! A TARTÁLY FELTÖLTÉSI MŰVELETEKET KIKAPCSOLT ÉS A TÁPHÁLÓZATBÓL KICSATLAKOZTATOTT BERENDEZÉssel KELL VÉGREHAJTANI.

CSAKA A HÜTÖEGYSÉGGYÁRTÓJA ÁLTAL JAVASOLT HÜTÖFOLYADÉKOT HASZNÁLJA.

FELTETLENÜL KERÜLJE A POLIPROPILÉN ALAPÚ FAGYÁLLÓ FOLYADÉK HASZNÁLATÁT.

1- Végezze el a tartály feltöltését a betöltőnélisan keresztül: A tartály ÜRTARTALMA = 4 l; figyeljen oda arra, hogy elkerülje a folyadék többlet kiömlését a feltöltés végén.

2- Zárja le a tartály sapkáját.

3- **Csatlakoztassa a külső hűtőcsöveget a vonatkozó csatlakozásokhoz oly módon, hogy vegye figyelembe az alábbiakat:**

- : FOLYADÉK BEMENET (hideg)
- : FOLYADÉK KIMENET (meleg)

4- Végezze el a csatlakoztatást a tápaljazathoz és állítsa a kapcsolót az "I" pozícióba. A hűtőegység tehát működésbe lép, keringtetve a folyadékot a hegesztőpisztolyban.

5- Ha a hűtőegység a hegesztőgéphez van csatlakoztatva, a kapcsolót nem kell használni, mert a tápellátás ellenőrzését a hegesztőgép kezeli.

A hűtőegység működése különbözőnek bizonyulhat azon hegesztőgép típusa alapján, amelyhez azt csatlakoztatják. Vannak olyan alkalmazások, amelyeknél az egység beindítása abban a pillanatban történik meg, amelyben a hegesztőgépet működésbe hozzák, és mások, amelyeknél a hűtőegység automatikusan működésbe lép a hegesztés megkezdésének pillanatától fogva; a hegesztés leállításakor az egység működésben maradhat 3 és 10 perc közötti időtartamra, a felhasznált áram intenzitásának függvényében.

A rendszer nyomásának ellenőrzését, illetve a folyadék áramoltatását a hegesztőgép végzi: amennyiben elégtelen folyadéknyomás jelzése lép fel, a hegesztés STOP -ra ad parancsot, riasztási jelzés egyidejű megjelenésével a hegesztőgép ellenőrző panelenél kijelzőjén.

6- Néhány perces működés után, különösképpen ha flex csatlakozószöveget használunk a hosszabbításhoz, szükségessé válik a folyadékcsint visszaállítása a tartályban, megfelelő mennyiségi folyadék hozzáadása után.

7- Az egység szemközti részén jelenlévő jelzőlámpa (narancssárga) kigúlladása esetén (elégtelen folyadéknyomás), szükségessé válik a rendszerben lévő levegő eltávolítása a folyadékáramlás aktiválásához. Működésben lévő egységnél csavarja le kézzel a szellőzőszelépet (**D ábra**) néhány másodpercre oly módon, hogy elősegítse a folyadékáramlás beindítását, majd csavarja vissza a szelépet a folyadékveszteség megakadályozásához.

Amennyiben a keringés nincs beindítva és a jelzőlámpa továbbra is világít, azonnal kapcsolja ki a hűtőegységet és az első beavatkozásokhoz olvassa el a karbantartás szakaszban feltüntetett ismereteket.

8- Ne működtesse az egységet, ha a hegesztőpisztoly csővezetékei nincsenek csatlakoztatva, mert a folyadék szabad kifolyásának kockázata áll fenn, amely károkat okozhat a közelben elhelyezett elektromos áramkörökben.

KARBANTARTÁS

FIGYELEM! A KARBANTARTÁSI MŰVELETEK ELVÉGZÉSE ELŐTT GYÓZDÖJÜN MEG ARRÓL, HOGY A HÜTÖEGYSÉG KI VAN KAPCSOLVA ÉS A TÁPHALÓZATBÓL KIVAN HÚZVA.

A hűtőegység belsejében feszültség alatt elvégzett esetleges ellenőrzések során a kezelő áramütést szenvedhet a feszültség alatt lévő részkelkkel való közvetlen érintkezésből eredően és/vagy súlyos sérelést szenvedhet a mozgásban lévő szervekkel való közvetlen érintkezés miatt.

RENDES KARBANTARTÁS

A RENDES KARBANTARTÁS MŰVELETEIT A KEZELŐ ELVÉGEZHETI.

- Időszakonként, a használattal arányos gyakoriságban vizsgálja meg a folyadék szintjét a tartályban.
- Időszakonként vizsgálja meg, hogy a hűtőegységhoz csatlakoztatott, külső, flexibilis csővezetékek nincsenek-e eltömödve.
- A hűtőfolyadék cserejé minden 6 hónapban.

RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS

A RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁSI MŰVELETEKET KIZÁRÓLAG TAPASZTALT VAGY ELEKTROMECHANIKAI SZAKTERÜLETEN SZAKKÉPZETT SZEMÉLY HAJTHATJA VÉGRE.



FIGYELEM! AZ OLYAN ESETEKBEN, AMIKOR AZ ALÁBBIAK TAPASZTALHATÓK:

- elégtelen folyadéknyomás jelzőlámpa kigúlladása,
- a folyadékcsint gyakori visszaállításának szükségléte a tartályban,
- folyadék szivárgások,

azonnal kapcsolja ki a hűtőegységet, húzza ki a tápdugót és vizsgálja meg a flexibilis csővezetékeket, a hűtőkörrel összefüggő, belső és külső csatlakozásokat és komponenseket, és végezze el a szükséges javításokat.

FIGYELEM! Abban az esetben, ha a tartály kiürítése és az azt kívánt, esetleges probléma megoldása a feladat, szükséges válik a folyadékban jelenlévő levegő eltávolítása a folyadék keringésének újraindításához. Ilyen esetben az alábbiak szerint járjon el:

- töltse fel a tartályt és csavarja rá a zárosapkát;
- csatlakoztassa a hűtőegység flexibilis csővezetékeit a huzaleltoló/hegesztőpisztoly egységéhez;
- aktiválja a hűtőegységet;
- vizsgálja meg, hogy van-e folyadékkiadás, és amennyiben ez nem történik meg, csavarja le a kézzel a szellőzőszelépet (D ábra) néhány másodpercre oly módon, hogy a rendszerben lévő levegő eltávolítása megvalósuljon és újra aktiválódjon a keringés;
- utána azonnal zárja el a szelepet a folyadék kiszivárgásának megakadályozása érdekében.

- necesitatea frecvență a restabilirii nivelului în rezervor,
 - pierderi de lichid,
- stingeți imediat unitatea de răcire, scoateți-o din priză și verificați țevile flex, racordurile și componentele interne și externe afectate de circuitul de răcire și efectuați reparațiile necesare.

- ATENȚIE!** În cazul în care se golește rezervorul și apoi eventuala problemă care a determinat acest lucru se rezolvă, ar putea trebui să eliminați aerul aflat în circuit pentru a reporni circulația lichidului. În acest caz, procedați după cum urmează:
- umpleți rezervorul și înșurubați dopul de închidere;
 - conectați țevile flex ale unității de răcire la unitatea tractiune/pistolet;
 - activați unitatea de răcire;
 - verificați că există circulația lichidului și, în cazul în care acest lucru nu se întâmplă, deșurubați manual supapa de aerisire (Fig. D) timp de câteva secunde, astfel încât să se eliminate aerul aflat în circuit și să se reactiveze circulația;
 - imediat după aceea închideți supapa pentru a evita ieșirea lichidului.



(SV)

BRUKSANVISNING



VARNING:

INNAN UTRUSTNINGEN ANVÄNDNS SKA DU NOGGRANT LÄSA IGENOM HELA INSTRUKTIONSHANDBoken!

BESKRIVNING AV AVKYLNINGSENHETEN

Den här vätskeavkylningsenheten får endast användas till att kyla av vattenbrännare till TIG-svetsanläggningar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Märkskyt (TAB. 1)

De huvudsakliga uppgifterna som gäller för kylarenens användning och dess funktion sammanfattas på märkskytten med följande symbolers betydelse:

- 1- $P_{1 \text{ l/min}}$: Kylningseffekt vid kylvätskeflöde på 1 l/min och en omgivningstemperatur på 25 °C.
- 2- Symbol för kylsystem med vätska.
- 3- Symbol för matarledningen.
- 4- U_i : Växelspänning och matningsfrekvens på kylaren (tillåten avvikelse ±10%).
- 5- Symboler som hänvisar till säkerhetsnormer. Innan utrustningen används ska du noggrant läsa igenom instruktionshandboken!
- 6- Serienummer för att identifiera kylaren (umbärligt vid teknisk service, beställning av reservdelar, sökning efter produkterns ursprung).
- 7- EUROPEISK referensnorm för säkerheten och för konstruktionen av kylsystem för bågsvetsning.
- 8- I_{max} : maximal ström som absorberas av ledningen.
- 9- Skyddssgrad på höljet.
- 10- P_{max} : Maximalt tryck.

VIKTIGT: I det exempel på skyt som visas här kan det hända att symbolernas och siffrornas betydelse inte överensstämmer med användarens kylsystem. För de exakta värdena på kylsystemets tekniska specifikationer ska du läsa på den skyt som finns på själva kylutrustningen.

INSTALLATION, SÄKERHET OCH ANVÄNDNING

VARNING! UTFÖR SAMTLIGA ARBETSSKEDEN FÖR INSTALLATION OCH ELEKTRISK ANSLUTNING MED UTRUSTNINGEN I FULLSTÄNDIGT AVSTÄNGT TILLSTÅND OCH FRÄNKOPPLAD FRÅN ELNÄTET.

DE ELEKTRISKA ANSLUTNINGarna FÄR ENBART UTFÖRAS AV KUNNIG OCH KVALIFICERAD PERSONAL.

HUR UTRUSTNINGEN SKA LYFTAS UPP

Den kylare som beskrivs i denna handbok är inte försedd med något lyftsystem.

PLACERING AV UTRUSTNINGEN

Välj på vilken plats som kylaren ska installeras på med tanke på att inget ska kunna förhindra kyluftens inlopps- och utloppsköppningar (forcerad luftcirculation med fläkt, om sådan finns). Kontrollera samtidigt att inget ledande stoft, frätande ångor, fukt, etc. kan sugas in.

Ett område på minst 250 mm ska hållas fritt runt hela kylaren.

Ett område på minst 250 mm ska hållas fritt runt hela kylaren.

VARNING! Placera utrustningen på en plan yta med lämplig bärförmåga för att klara av dess vikt så att risken för tippling eller farliga rörelser inte föreligger.

STRÖMFÖRSÖRJNING (ELANSLUTNING)

Avkylningsenheten måste anslutas till svetsen med kabeln som bifogas (Fig.B).

ANSLUTNING TILL SVETSSEN

- Anslut den medföljande kabeln (Fig. B) till kylaren genom att använda det särskilda anslutningsdonet (5-polig honkontakt).
- Anslut anslutningsdonet (5-polig hankontakt) som finns på kabelns andra ände till det passande uttaget på svetsens bakpanel.

FUNKTION



OBS! PÅFYLLNING AV BEHÄLLAREN SKA ALLTID UTFÖRAS MED APPARATEN AVSTÄNGD OCH BORTKOPPLAD FRÅN ELNÄTET.

**ANVÄND BARA KYLMEDLET SOM REKOMMENDERAS AV KYLAGGREGATETS TILLVERKARE.
PROPYLENBASERADE FROSTSKYDDSMEDEL SKA ABSOLUT UNDVIKAS.**

1- PÅ behållaren från påfyllningshålet: Behållarens VOLYM = 4 liter. Se till att undvika vätskespill i slutet av påfyllningen.

2- Stäng locket på behållaren.

3- Anslut de externa kyrören till motsvarande kopplingar genom att respektera följande:

-  : VÄTSKEMATNING (kall)
-  : VÄTSKERETUR (varm)

4- Utför anslutningen till eluttaget och sätt brytaren i läget "I". Kylaggregatet sätts sedan i drift och låter vätskan cirklera i brännaren.

5- När kylaggregatet är anslutet till svetsen används inte brytaren eftersom strömkontrollen då hanteras av själva svetsen.

Kylaggregatets funktion kan variera beroende på vilken typ av svets som den ansluts till. Vid vissa tillämpningar startar kylaggregatet i samma stund som svetsen sätts i drift medan den vid andra tillämpningar startar automatiskt i samma stund som svetsningsförfarandet påbörjas. När svetsningen avslutas kan det hända att kylaggregatets drift fortsätter i 3 till 10 minuter beroende på strömstrycket som används.

Det är svetsen som styr kretstrycket, dvs. vätskecirculationen. Om signalering för otillräcklig vätsketryck nära svetsen ges signal för STOPP svetsning samtidigt som larmmeddelandet visas på svetsens manöverpanel.

6- Efter några minuters drift kan det hända att det är nödvändigt att återställa nivån i behållaren genom att fylla på med lagom mängd vätska, i synnerhet vid användning av flexibla förlängningsslanger.

7- Om den orange kontrolllampan på aggregatets framsida tänds (otillräckligt vätsketryck) kan det vara nödvändigt att avlufta kretsen för att vätskecirculationen ska kunna aktiveras. Med aggregatet i drift ska du skruva av avlufningsventilen (**Fig. D**) för hand nära sekunder så att vätskecirculationens aktivering stimuleras, och sedan skruva åt ventilen på nytt för att undvika att vätska rinner ut. Om vätskecirculationen inte aktiveras och kontrolllampen förblir tänd ska du genast stänga av kylaggregatet och se anvisningarna i underhållsnävsnittet för de första åtgärderna.

8- Låt inte aggregatet vara i drift om inte brännaren rör är anslutna eftersom det då finns risk att vätska rinner ut och skadar elkretsar som finns i närlheten.

UNDERHÅLL

OBSERVERA! FÖRSÄKRA DIG OM ATT KYLAGGREGATET ÄR AVSTÄNGT OCH BORTKOPLAT FRÅN ELNÄTET INNAN NÅGON UNDERHÄLLSÅTGÄRD PÅBÖRJAS.

Eventuella kontroller som utförs på insidan av ett spänningssförande kylaggregat kan leda till allvarliga elektriska stötar pga. direktkontakt med spänningssförande delar och/eller personskador pga. direktkontakt med delar i rörelse.

LÖPANDE UNDERHÅLL

DET LÖPANDE UNDERHÄLLET KAN UTFÖRAS AV OPERATÖREN.

- Kontrollera regelbundet vätskenivån i behållaren, hur ofta beror på typen av användning.
- Kontrollera regelbundet att de externa flexibla slangarna som är anslutna till kylaggregatet inte är igensatta.
- Byt ut kylvätskan var 6:e månad.

EXTRA UNDERHÅLL

DE EXTRA UNDERHÄLLSÅTGÄRDERNA FÄR BARA UTFÖRAS AV PERSONAL SOM ÄR KUNNIG ELLER KVALIFICERAD INOM ELEKTROMEKANIK.



OBSERVERA! OM FÖLJANDE INTRÄFFAR:

- Kontrolllampan för otillräckligt vätsketryck tänds.
- Behållarens nivå behöver fyllas på ofta.
- Vätskeläckage.

Ska du genast stänga av kylaggregatet, ta ut elkontakten och kontrollera flexslangarna, kopplingarna och de inre och externa komponenterna som berörs av kylkretsen och utföra nödvändiga reparationer.



OBSERVERA! Om behållaren har tömts och problemet som orsakade detta har åtgärdats kan det vara nödvändigt att avlägsna luften i kretsen för att aktivera vätskecirculationen.

Gör i så fall på följande sätt:

- Fyll på behållaren och skruva på locket.
- Anslut kylaggregatets flexslangar till drivenheten/svetsbrännaren.
- Aktivera kylaggregatet.
- Kontrollera att vätskan cirkulerar. Om så inte är fallet ska du skruva loss avlufningsventilen (**Fig. D**) för hand i några sekunder så att all luft som eventuellt finns i kretsen avlägsnas och vätskecirculationen aktiveras.
- Skruva genast tillbaka avlufningsventilen efteråt så att vätskan inte rinner ut.



GIV AGT! Hvis tanken tømmes, og det problem, der gjorde det nødvendigt at tömme den, er løst, er man måske nødt til at fjerne luften i kredsløbet for at starte væskegennemstrømningen igen. I dette tilfælde skal denne fremgangsmåde følges:

- fyld tanken, og skru lukkehætten på;
- forbinder køleenhedens flex-slanger til træk-/brænderenheden;
- aktivér køleenheten;
- kontrollér, om væsken cirkulerer, og skulle dette ikke være tilfældet, skru udluftningsventilen (Fig. D) løs med håndkraft i et par sekunder, så kredsen tömmes for luft og cirkulationen genaktivieres;
- luk ventilen med det samme for at undgå væskeudsivning.

(NO)

BRUKERVEILENDNING



BEMERK:

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE APPARATET, SKAL DU NØYE LESE HÅNDBOKA!

BESKRIVELSE AV KJØLEENHETEN

Denne væskekjøleenheten må bare brukes til å kjøle vannbrenneren i TIG-sveisebrennerinstallasjoner.

TEKNISKA DATA

Skiltets data (TAB. 1)

Hoveddata som gjelder avkjølingsenhetens bruk og prestasjoner står på skiltet med tekniska data og har følgende betydning:

- 1- $P_{1/min}$: avkjølingseffekt ved et fløde på 1 liter/min av avkjølingsvæske med en romtemperatur på 25°C.
- 2- symbol for avkjølingssystemet med væske.
- 3- symbol for forsyningslinjen.
- 4- U_i : Vekselsstrøm og forsyningsstrøm til avkjølingsenheten (tiltall grenseverdier $\pm 10\%$).
- 5- symboler som gjelder sikkerhetsnormer. Før du bruker apparatet ska du nøy lese håndboka!
- 6- serienummer for identifisering av avkjølingsenheten (nødvendig for teknisk assistanse, bestilling av tilbehør og for å oppdagte produktets opprinnelse).
- 7- EUROPEISK referansenummer for sikkerhet og konstruksjon av avkjølingsenheter for buesveising.
- 8- $I_{1,max}$: maksimums strøm som blir absorbert av linjen.
- 9- Maskinens vernegrad.
- 10- P_{max} : maksimum trykk.

BEMERK: eksemplet på skiltet som er angitt er en indikasjon av betydningen av symboler og nummer. Eksakte verdier for tekniska data for avkjølingsenheten står direkte på apparatets skilt.

INSTALLASJON, SIKKERHET OG FUNKSJON

ADVARSEL! UTFØR ALLE OPERASJONENEN FOR INSTALLASJON OG ELEKTRISK KOPLING KUN DA APPARATET ER HEILT SLÅTT FRA OG KOPLET FRA FORSYNINGSNETTET.

DE ELEKTRISKE KOPLINGENE MÅ UTFØRES KUN AV KVALIFISERT PERSONAL MED NØDVENDIGE ERFARINGER.

APPARATETS LØFTEMODUS

Avkjølingsenheten som er beskrevet i denne håndboka er ikke utstyrt med løftesystem.

PLASSERING AV APPARATET

Identifiser installasjonsplassen for avkjølingsenheten slik at der ikke er hinder i høyde med åpningen for innat og utslip av avkjølingsluften (forsert sirkulasjon ved hjelp av flekten hvis den er installert); forsikre deg samtidig at ledende stov, fretende gass eller fukt osv.

La det være minst 250 mm runt avkjølingsenheten.

ADVARSEL! Plasser apparatet på en flatt overflate med kapasitet som er egnet til vekten for å unngå velting eller farlige bevegelser.

STRØMFORSYNING (ELEKTRISK KOPLING)

Avkjøleenheten må koples til sveisebrenneren ved hjelp av kabelen som medfølger apparatet (Fig.B).

KOPLING TIL SVEISEBRENNEREN

- Kople kabelen som medfølger (Fig. B) til avkjølingsenheten ved å bruke den spesielle kontakten (hankontakt 5 poler).
- Kople kontakten (hankontakt 5 poler) på kabelens andre ende til tilsvarende uttak på sveisebrennerens bakpanel.

FUNKSJON

ADVARSEL! OPERASJONENE FOR FYLLING AV TANKEN MÅ UTFØRES MED AVSKRUDD APPARAT OG KOBLET FRA STRØMNETTET.

BRUK KUN KJØLEVÆSKE ANBEFALT AV PRODUSENTEN FOR KJØLEENHETEN.

DU MÅ ABSOLUTT UNNGÅ BRUK AV POLYPROPYLENEBASERT

FROSTVÆSKE.

- Fyll tanken via dysen.: Tankens KAPASITET = 4 l; vær oppmerksom på at ingenting lekker ut ved endt fylling.
- Lukk tankkorken.
- **Koble til de ytre kjøleslangene til koblingene, mens du er oppmerksom på følgende:**
 - : SENDING VÆSKE (kald)
 - : RETUR VÆSKE (varm)
- Utfør tilkoblingen til klemmen og sett bryteren i posisjon "I". Kjøleenhetsvæsenet vil da tre i kraft ved å sette væsken i blusset i sirkulasjon.
- Hvis kjøleenheten er koblet til sveisemaskinen, brukes ikke bryteren fordi forsyningsskontrolen styres av selve sveisemaskinen.
Kjøleenhetsfunksjon kan være forskjellig i henhold til type sveisemaskin som den skal kobles til. Det finnes bruksområder der oppstart av enheten skjer i samme øyeblikk som sveisemaskinen settes i drift og andre områder der kjøleenheten starter automatisk i det øyeblikket sveisingen starter; ved sveistopp, vil enheten kunne forblå i drift i et tidsrom på mellom 3 til 10 minutter i forhold til den benyttede strømstyrken.
Kretsens trykkontroll, det vil si sirkulasjon av væsken, har blitt utført av sveisemaskinen: i tilfelle det varsles om utilstrekkelig væsketrykk, vil STOPP i sveisingen bli gjennomført samtidig som alarmindikasjonen på displayet på sveisemaskinens kontrollpanel vises.
- Etter noen minutters drift, spesielt hvis man bruker fleksible koblingslanger som for lengelse, kan det være nødvendig å gjenopprette nivået i tanken ved å fylle på en tilstrekkelig mengde væske.
- I tilfelle tenning av varsellampen (oransje) foran på enheten (utilstrekkelig væsketrykk), kan det være nødvendig å fjerne luft som finnes i kretsen for å aktivere sirkulasjonen av væsken. Med enheten i gang, må du skru ut utslippsventilen (**Fig. D**) for hånd i noen sekunder, slik at sirkulasjonen av væsken begynner, og deretter skru til ventilen for å unngå væskelakkasjene.
I tilfelle der sirkulasjonen ikke blir aktivert og alarmvarselet viser seg, skru umiddelbart av kjøle enheten og se informasjonen, for de første inngrepene, som er skrevet i avsnittet om vedlikehold for de første innrepene.
- **Ikke start gruppen hvis slangene ved blusset ikke er koblet til, hvis ikke kan en væskelakkasje forårsake skade ved de elektriske kretsene i næheten.**

VEDLIKEHOLD



ADVARSEL! FØR DU UTFØRER VEDLIKEHOLD, PASS PÅ AT KJØLEENHETEN ER SLÅTT AV OG STRØMLEDNINGEN ER KOBLET FRA.

Enhver kontroll som blir utført når sveisemaskinen er forsynt med spenning, kan forårsake alvorlig elektrisk støt ved direkte kontakt med strømførende deler og/eller skade på grunn av kontakt med bevegelige deler.

ORDINÆRT VEDLIKEHOLD

OPERATØREN KAN UTFØRE ORDINÆRT VEDLIKEHOLD.

- Kontroller periodisk væskenivået i tanken med en frekvens som passer til bruksintensiteten.
- Kontroller periodisk at de eksterne fleksible slagene koblet til kjøleenheten ikke er tilstoppede.
- Skift kjølevæsken hver 6.måned.

EKSTRAORDINÆRT VEDLIKEHOLD

OPERASJONENE FOR EKSTRAORDINÆRT VEDLIKEHOLD BØR UTFØRES AV PERSONELL MED ERFARING ELLER KVALIFIKASJONER I ELEKTRISKE-MEKAANSKE INSTALLASJONER.



ADVARSEL! I TILFELLE FØLGENDE TILFELLER OPPSTÅR:

- tenning av varsellampen for utilstrekkelig væsketrykk,
 - frekvent behov for gjenopprettning av nivået i tanken,
 - væsketap,
- skru umiddelbart av sveisemaskinen, ta ut strømkontakten og kontroller de fleksible slangene, sammenføyningene og interne og eksterne komponentene som gjelder for kjølekreten og utfør de nødvendige reparasjonene.



ADVARSEL! I tilfelle tømming av tanken og påfølgende påvisning av eventuelle problemer som har blitt fastslått, kan det være nødvendig å fjerne luften som finnes inne i kretsen for å aktivere væskesirkulasjonen på nytt. I dette tilfellet gjør følgende:

- fyll opp tanken og skru på korken;
- koble de fleksible slangene ved kjøleenheten til enheten for fremtrekk/bluss;
- aktiver kjøleenheten;
- kontroller at væsken sirkulerer og, i tilfelle dette ikke skjer, skru manuelt ut utslippsventilen (**Fig. D**) i et par sekunder slik at luften som finnes inne i kretsen slippes ut og sirkulasjonen gjenopptas;
- lukk ventilen med en gang etterpå for å unngå at væsken lekker ut.

että piirissä oleva ilma poistetaan ja kierro käynnistyy uudelleen;
- sulje venttiili välittömästi sen jälkeen estääksesi nestevuotoa.

(CS)

NÁVOD K POUŽITÍ



UPOZORNĚNÍ:

PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ!

POPIS CHLADICÍ JEDNOTKY

Tato jednotka kapalného chlazení musí být používána výhradně pro chlazení svařovacích pistolí vodou v zařízeních pro svařování TIG.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Identifikační štítek (TAB. 1)

Hlavní údaje týkající se použití a vlastností chladicí jednotky jsou shrnutы na identifikačním štítku a jejich význam je následující:

- 1- $P_{1/min}$: chladicí výkon při průtoku chladicí kapaliny 1 l/min a teplotě prostředí 25 °C.
- 2- symbol systému kapalného chlazení.
- 3- symbol napájecího vedení.
- 4- U_i : Strídavé napětí a frekvence napájení chladicí jednotky (povolené mezní hodnoty $\pm 10\%$).
- 5- symboly vztahující se k bezpečnostním pokynům: Před použitím zařízení si pozorně přečtěte návod k použití!
- 6- výrobní číslo pro identifikaci chladicí jednotky (nezbytné pro servisní službu, objednávky náhradních dílů, vyhledávání původu výrobku).
- 7- příslušná EVROPSKÁ norma pro bezpečnost a konstrukci chladicích systémů pro obloukové svařování.
- 8- I_{max} : maximální proud absorbovaný vedením.
- 9- stupeň ochrany obalu.
- 10- P_{max} : maximální tlak.

POZNÁMKA: Uvedený příklad štítku má pouze indikativní charakter poukazující na symboly a čísla; přesné hodnoty technických údajů vaší chladicí jednotky musí být odečteny přímo z identifikačního štítku samotné jednotky.

INSTALACE, BEZPEČNOST A ČINNOST

UPOZORNĚNÍ! VŠECHNY ÚKONY SPOJENÉ S INSTALACÍ A ELEKTRICKÝM ZAPOJENÍM SE MUSÍ PROVÁDĚT PŘI VYPNUTÉM ZAŘÍZENÍ, ODPOJENÉM OD NAPÁJECÍHO ROZVODU.

ELEKTRICKÁ ZAPOJENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENA VÝHRADNĚ ZKUŠENÝM A KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLEM.

ZPŮSOB ZVEDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Chladicí jednotka popsána v tomto návodu není vybavena systémy pro zvedání.

UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Vyhledejte místo pro instalaci chladicí jednotky, a to tak, aby se v blízkosti otvorů pro vstup a výstup chladicího vzduchu (nucený oběh prostřednictvím ventilátoru - je-li součástí) nenacházely překážky; mezi ním se ujistěte, že se nebudete nasávat vodivý prach, korozivní výpar, vlnkost atd.

Udržujte kolem chladicí jednotky volný prostor minimálně do vzdálenosti 250mm.

UPOZORNĚNÍ! Umístěte zařízení na rovný povrch s nosností, která je úměrná jeho hmotnosti, abyste předešli jeho převrácení nebo nebezpečným přesunům.

NAPÁJENÍ (ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ)

Chladicí jednotka musí být připojena k svařovacímu přístroji prostřednictvím kabelu z příslušenství (**OBR. B**).

PŘIPOJENÍ KE SVAŘOVACÍMU PŘÍSTROJI

- Připojte ke chladicí jednotce kabel dodávaný spolu se zařízením (**OBR. B**) s použitím specifického konektoru (5-pólový, samice).
- Připojte konektor (5-pólový, samec, nacházející se na druhém konci kabelu, do příslušné zásuvky na zadním panelu svařovacího přístroje).

ČINNOST

UPOZORNĚNÍ! ÚKONY PLNĚNÍ NÁDRŽE MUSÍ BÝT PROVEDENY PŘI VYPNUTÉM ZAŘÍZENÍ, ODPOJENÉM OD NAPÁJECÍHO ROZVODU.
POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ CHLADICÍ KAPALINU DOPORUČENOU VÝROBCEM CHLADICÍ JEDNOTKY.

JEDNOZNAČNÉ ZABRAŇTE POUŽITÍ NEMRZNUCÍ KAPALINY NA BÁZI POLYPROPYLENU.

- 1- Provedte naplnění nádrže prostřednictvím ústí: KAPACITA nádrže = 4 l; dайте pozor, aby nedošlo k žádnému nadměrnému úniku vody na konci plnění.
- 2- Zavřete uzávěr nádrže.
- 3- **Připojte vnější chladicí potrubí k příslušným spojkám a věnujte přitom pozornost následujícímu označení:**
 - : PŘÍТОK KAPALINY (studené)
 - : ODTOK KAPALINY (teplé)
- 4- Provedte připojení k napájecí zásuvce a přepněte jistici do polohy „I“. Chladicí jednotka bude uvedena do činnosti a zaháji oběh kapaliny ve svařovací pistoli.
- 5- Když je chladicí jednotka připojena ke svařovacímu přístroji, jistič se nepoužívá, protože napájení je ovládáno samotným svařovacím přístrojem.
Činnost chladicích jednotek se může lišit v závislosti na typu svářečky, ke které je připojena. U některých aplikací dochází ke spuštění jednotky ve stejném okamžiku, kdy že svařovací přístroj uveden do činnosti, zatímco v případě jiných aplikací dojde k automatické aktivaci chladicí jednotky od okamžiku zahájení svařování; při zastavení svařování může jednotka zůstat v činnosti po dobu v rozmezí od 3 do 10 minut, v závislosti na intenzitu použitého proudu.
Kontrola tlaku v rozvodu, to znamená kontrola oběhu kapaliny, se provádí svařovacím přístrojem: V případě signifikace nedostatečného tlaku kapaliny bude ovládáno ZASTAVENÍ (STOP) svařování současně se zobrazením alarmu na displeji ovládacího panelu svařovacího přístroje.
- 6- Po několika minutách činnosti, zejména při použití prodlužovacích hadic, může být potřebné obnovit hladinu v nádrži přidáním vhodného množství kapaliny.
- 7- V případě rozsvícení signalizační kontroly (oranžové) nacházející se na čelní straně jednotky (upozorňující na nedostatečný tlak kapaliny) by mohlo být potřebné odstranit vzduch přítomný v rozvodu za účelem aktivace oběhu kapaliny. Během činnosti jednotky manuálně odšroubujte na několik sekund odvzdušňovací ventil (**Obr. D**), aby se usnadnil přívod kapaliny do oběhu, a následně zašroubujte ventil zpět, aby nedocházelo k úniku kapaliny.
V případě, že nedojde k aktivaci oběhu a kontrolka zůstane rozsvícena, okamžitě vypněte chladicí jednotku a při realizaci prvních opatření postupujte dle pokynů uvedených v části věnované údržbě.
- 8- Neuvádějte zařízení do činnosti, když nejsou připojena potrubí svařovací pistole, protože v opačném případě by došlo k volnému úniku kapaliny, která by mohla poškodit elektrické obvody, nacházející se v blízkosti.

ÚDRŽBA

! UPOZORNĚNÍ! PŘED PROVÁDĚNÍM ÚKONŮ ÚDRŽBY SE UJISTĚTE, ZE JE CHLADICÍ JEDNOTKA VYPNUTÁ A ODPOJENÁ OD NAPÁJECÍHO ROZVODU.

Případné kontroly prováděně uvnitř chladicí jednotky pod napětím mohou způsobit zásah elektrickým proudem s vážnými následky, způsobenými přímým stykem se součástmi pod napětím a/nebo přímým stykem s pohybujícími se součástmi.

ŘÁDNÁ ÚDRŽBA

ÚKONY ŘÁDNÉ ÚDRŽBY MŮZE PROVÁDĚT OBSLUHA.

- Pravidelně kontrolejte hladinu kapaliny v nádrži, v intervalech úměrných náročnosti použití.
- Pravidelně kontrolujte stav vnějších hadic připojených k chladicí jednotce a ověřte, zda nejsou upchané.
- Výměna chladicí kapaliny každých 6 měsíců.

MIMORÁDNÁ ÚDRŽBA

ÚKONY MIMORÁDNÉ ÚDRŽBY MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ ZKUŠENÝM PERSONÁLEM NEBO PERSONÁLEM S KVALIFIKACÍ Z ELEKTRO-STROJNÍ OBLASTI.

! UPOZORNĚNÍ! V PŘÍPADĚ VÝSKYTU NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADŮ:

- rozsvícení kontroly signalizace nedostatečného tlaku kapaliny,
- opakována potřeba obnovování hladiny v nádrži,
- úniku kapaliny,

okamžitě vypněte chladicí jednotku, odpojte napájecí zástrčku

a zkontrolujte hadice, spojky a vnitřní i vnější součásti související s chladicím obvodem a provedte potřebné opravy.

! UPOZORNĚNÍ! V případě, že dojde k vyprázdnění nádrže a následnému odstranění příčiny problému, by mohlo být potřebné odstranit vzduch z rozvodu za účelem obnovení oběhu kapaliny. V takovém případě postupujte následovně:

- naplňte nádrž a zašroubujte uzávěr;
- připojte hadice chladicí jednotky k jednotce podavače/svařovací pistoli;
- aktivujte chladicí jednotku;
- zkontrolujte, zda je v oběhu kapalina, a v případě, že tomu tak není, manuálně na několik sekund odšroubujte odvzdušňovací ventil (**Obr. D**), aby mohlo dojít k odstranění vzduchu nacházejícího se v rozvodu a k obnovení oběhu;
- bezprostředně poté zašroubujte ventil, aby nedošlo k nadměrnému úniku kapaliny.



UPOZORNENIE! V PRÍPADE VÝSKYTU NASLEDUJÚCICH PRÍPADOV:

- rozsvietenie kontrolky signalizácie nedostatočného tlaku kvapaliny,
 - opakována potreba obnovovania hladiny v nádrži,
 - únik kvapaliny,
- okamžite vypnite chladiacu jednotku, odpojte napájaciu zástrčku a skontrolujte hadice, spojky a vnútorné i vonkajšie časti, týkajúce sa chladiaceho obvodu, a vykonajte potrebné opravy.

UPOZORNENIE! V prípade, ak dôjde k vyprázdeniu nádrže a následnému odstráneniu tejto príčiny, bude potrebné vypustiť vzduch z rozvodu kvôli opäťovnému zahájeniu prúdenia kvapaliny. V takom prípade postupujte nasledovne:

- napľňte nádrž a zaskrutkujte uzáver;
- pripojte hadice chladiacej jednotky k jednotke podávača/zváračej pištolei;
- aktivujte chladiacu jednotku;
- skontrolujte, či je v obehu kvapalina a v prípade, ak nie je, manuálne na niekoľko sekúnd odskrutkujte odvzdušňovač ventil (Obr. D), aby ste vypustili vzduch z rozvodu a obnovili obeh;
- bezprostredne potom zaskrutkujte ventil, aby nedošlo k nadmernému úniku kvapaliny.

(SL)

PRIROČNIK ZA UPORABO



OPOZORILO:

PREDEN ZAČNETE UPORABLJATI NAPRAVO, SKRBNO PREBERITE PRIROČNIK Z NAVODILIM!

OPIS ENOTE ZA HLAJENJE

To enoto za hľajenie na tekočino súme uporabljati izključne za hľajenie vodno hľajených elektrodních držal za varilné naprave TIG.

TEHNIČNI PODATKI

PLOŠČICA S PODATKI (TAB. 1)

Glavni podatki, ktorí sa nanašajú na uporabu in zmogljivost enote za hľajenie, so povzeti na ploščici z oznamami, ktorí pomenjujú nasledujúce:

- 1- $P_{1 \text{ l/min}}$: moč hľajenia pri 1 l/min pretoka hladilne tekočine in 25 °C ambientalne temperature.
- 2- symbol hladilnega sistema na tekočino.
- 3- shema napajalnega omrežja.
- 4- U_i : Izmenična napetost in napajalna frekvencia enote za hľajenie (dovoljena so odstopanja ± 10%).
- 5- simboli, ktorí sa nanašajú na varnostne predpisy: preden začnete uporabljati napravo, skrbno preberite priročník z navodilim!
- 6- maticna številka za identifikacijo naprave za hľajenie (nujno potrebná za tehnično pomoč, za naročila rezervných delov in iskanje originalných nadomestnih delov za izdelek).
- 7- EVROPSKI predpisi, ktorí sa nanašajú na varnosť in izdelavo sistemov za hľajenie za običajno varjenje.
- 8- $I_{1,\max}$: maksimalni tok, ktorí ga prenese linija.
- 9- Stopnia zaščite ohijsa.
- 10- P_{\max} : maksimalni tlak.

Pozor: prikazani zgled ploščice je le zgled za pomen simbolov in številk; natančne vrednosti enote za hľajenie morajo biti označene neposredno na tablici enote same.

NAMESTITEV, VARNOST IN DELOVANJE

OPOZORILO! VSE FAZE NAMESTITVE IN PRIKLJUČITVE NA ELEKTRIČNÍ TOK MORAJO BITI IZVEDENE, KO JE NAPRAVA IZKLJUČENA IN IZKLOPLJENA ZI ELEKTRIČNEGA OMREŽJA. ELEKTRIČNO PRIKLJUČITEV SME IZVESTI LE USPOSOLJENO OSEBJE.

NAČIN DVIGANJA NAPRAVE

V tem priročniku opisana naprava za hľajenie ni opremljena z opremo za dviganje.

UMESTITEV NAPRAVE

Mesto za postavitev enote za hľajenie poistite tak, da na ňom ni ovir za prezračevanie in ohľajanie (če je treba, v prostor namestite ventilátor); sočasno se prepričajte, da se vanjo ne morejo vsesati previdni prahovi, korozívne pare, vлага itd.

Okoli enote za hľajenie naj hoj vsaj 250 mm prostega prostora.

OPOZORILO! Da bi preprečili nevarne premike in morebitno prevrátenie naprave, mora byť ta postavena na ravnou površinu s prímerno nosilnostjo glede na svojo težo.

NAPAJANJE (ELEKTRIČNI PRIKLJUČKI)

Enota za hľajenie mora byť povezana z varilnim aparatom s priložením kabla (slika B).

POVEZOVANJE Z VARILNIM APARATOM

- Priloženi kabel (slika B) priključite v enoto za hľajenie, tak, aby uporabite za to namenjeni priključek (ženski, 5-polni).
- Priključek na drugi strani kabla (moški, 5-polni) priključite v ustrezno vtičnico na plošči na sprednji strani varilnega aparata.

DELOVANJE

OPOZORILO! POSTOPKE POLNENJA JE TREBA IZVESTI, KO JE NAPRAVA UGASNJENA IN IZKLJUČENA ZI NAPAJALNEGA OMREŽJA.

UPORABITE LE HLADILNE TEKOČINE, KI JO PRIPOROČA PROIZVJAJALEC HLADILNE ENOTE.

NIKAKOR NE SMETE UPORABLJATI ANTIFRIZA NA BAZI POLIPROPYLENA.

- 1- Rezervoar napолните skozi šóbo za dolivanje: ZMOGLJIVOST rezervoarja = 4 l; pazite, da se boste ob koncu polnenja izognili

- prekomernemu izlivu tekočine.
- 2-** Zaprite pokrovček rezervoarja.
- 3- Povežite zunanjö cevno napeljavo za hlajenje na ustrezne priključke in pri tem upoštevajte naslednja navodila:**
- : ODTOK TEKOČINE (hladne)
 - : VRAČANJE TEKOČINE (tople)

- 4-** Izvedite priključitev na napajalno vtičnico in prestavite stikalo v položaj "I". Enota za hlajenje začne delovati in tekočina začne krožiti po električnem držalu.
- 5-** Če je enota za hlajenje povezana z varilnim aparatom, stikala ne smete uporabiti, saj se upravljanje napajanja krmili z varilnega aparata samega.
Delovanje enote za hlajenje je mogoče razločevati glede na tipologijo varilnega aparata, na katerega je priključena. Pri nekaterih uporabah pride do zagona enote v trenutku, ko začne delovati varilni aparat, pri drugih pa se enota za hlajenje sproži samodejno, ko se začne postopek varjenja; ob zaustavitvi varjenja lahko enota deluje še od 3 do 10 minut glede na jakost uporabljenega toka.
Krmiljenje tlaka tokokroga, oz. kroženja tekočine, izvaja varilni aparat: v primeru, da pride do signalizacije za nezadosten tlak tekočine, se sproži ukaz STOP za varjenje sočasno z alarmom na zaslonsku krmilno ploščo varilnega aparata.
- 6-** Po nekaj minutah delovanja, sploh pri uporabi gibkih cevi za povezovanje podaljškov, bo morda treba dopolniti tekočino v rezervoarju z dodajanjem ustrezne količine tekočine.
- 7-** Če zasveti (oranžna) kontrolna lučka na sprednji strani enote, ki signalizira nezadosten tlak tekočine, bo morda mogoče odstraniti zrak iz tokokroga v vezju, da bi aktivirali kroženje tekočine. Ko enota deluje, je treba torej ročno odviti oddušni ventil (slika D) za nekaj sekund, tako da tekočina začne krožiti, nato pa je treba ventil spet priviti, da ne bi prišlo do puščanja tekočine.
Če se kroženje ne sproži in da ostane lučka prižgana, takoj ugasnite enoto za hlajenje in za prve posege glejte, kar je navedeno v poglavju o vzdrževanju.
- 8- Pazite, da ne boste sprožili enote, če niso povezane cevi električnega držala, sicer lahko pride do prostega izteka tekočine, kar lahko povzroči škodo na električnem vezju v bližini cevovoda.**

VZDRŽEVANJE

 **POMEMBNO! PREDEN IZVAJATE VZDRŽEVALNA DELA, SE PREPRČAJTE, DA JE ENOTA ZA HLAJENJE IZKLJUCENA IN IZKLOPLJENA IZ NAPAJALNEGA OMREŽJA.**

Morebitna preverjanja, ki bi jih izvajali v notranjosti enote za hlajenje, ko je ta pod napetostjo, lahko povzročijo hud električni udar, ki je posledica neposrednega stika z deli pod napetostjo, ali pa poškodbe zaradi neposrednega stika z gibljivimi deli.

OBIČAJNO VZDRŽEVANJE

OBIČAJNA VZDRŽEVALNA DELA LAJKO IZVAJA OPERATER.

- Periodično preverjajte nivo tekočine v rezervoarju tako pogosto, kakor je primerno glede na obremenitev rabe.
- Periodično preverjajte, da zunanje gibke cevi, ki so povezane na enoto za hlajenje, niso zamšene.
- Tekočino za hlajenje zamenjajte vsakih 6 mesecov.

POSEBNO VZDRŽEVANJE

POSTOPKE POSEBNEGA VZDRŽEVANJA SME IZVAJATI IZKLJUČNO STROKOVNO IZVEDENO ALI KVALIFICIRANO OSEBJE NA ELEKTRIČARSKO-MEHANSKEM PODROČJU.

-  **POMEMBNO! ČE PRIDE DO NASLEDNIH SITUACIJ:**
- vključi se signalizacijska lučka za nezadosten tlak tekočine,
 - če je pogosto treba dolivati tekočino v rezervoar,
 - izgube tekočine,
- tako izključite enoto za hlajenje, iztaknite napajalni vtič in preverite gibke cevi, spojke ter notranje in zunanje komponente, ki se tičejo tokokroga za hlajenje, nato pa izvedite potrebná popravila.
-  **POMEMBNO! V primeru, da se izprazni rezervoar in nato rešite težavo, zaradi katere je prišlo do izpraznitve, bo morda treba izpustiti zrak iz tokokroga, da bi lahko spet sprožili kroženje tekočine. V tem primeru naredite, kot sledi:**
- napolnite rezervoar in privijte pokrovček za zapiranje;
 - povežite gibke cevi enote za hlajenje na enoto vleka/elektrodnno držalo;
 - aktivirajte enoto za hlajenje;
 - preverite, da tekočina kroži in če ne, ročno odvijte oddušni ventil (slika D) za nekaj sekund, tako da se izpusti zrak iz tokokroga in se spet sproži kroženje;
 - takoj nato zaprite ventil, da ne bi prišlo do puščanja tekočine.

- spojite savitljive cijevi rashladne jedinicu za povlačenje žicom/plamenik;
- uključite rashladnu jedicu;
- provjerite kruži li tekućina, a ukoliko ne kruži, ručno odvijte odzračni ventil (Sl. D) na nekoliko sekundi kako bi izašao zrak iz kruga i kako bi se uspostavilo kruženje tekućine;
- odmah zatvorite ventil da ne dođe do izlaska tekućine.

(LT)

INSTRUKCIJŲ VADOVAS



JSPEJIMAS:

PRIEŠ NAUDOJIMO ĮRANGĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYTI Šią NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

AUŠINIMO BLOKO APRĀŠYMAS

Šis aušinimo skyčių blokas turi būti naudojamas tik vandens degiklių aušinimui TIG suvirinimo įrangoje.

TECHNIINIŲ DUOMENYS

Duomenų lentelė (LENT. 1)

Pagrindiniai duomenys, susiję su aušinimo bloko naudojimu ir jo savybėmis yra pateiktai duomenų lentelėje, jų reikšmės yra tokios:

- 1- $P_{1 \text{ l/min}}$; Aušinimo galia prie 1 l/min aušinimo skyčio fluso ir 25 °C aplinkos temperatūros.
- 2- aušinimo skyčių sistemos simbolis
- 3- matinimo linijos simbolis
- 4- U; Aušinimo bloko kintamoji įtampa ir maitinimo dažnis (leistina riba ± 10%).
- 5- simboliai, susiję su saugos normatyvais: prieš naudojant įrangą, atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją!
- 6- aušinimo bloko identifikacinis numeris (būtinas techniniams aptarnavimui, atsarginių detalių užsakymui, produkto kilmės paieškai).
- 7- EUROPPOS standartas, susijęs su aušinimo sistemų įrengimui ir sauga lankiniame suvirinime.
- 8- $I_{1 \text{ max}}$; didžiausia linijoje naudojama elektros srovė.
- 9- Gaubto apsaugos laipsnis.
- 10- P_{max} ; didžiausias slėgis.

PASTABA: pateiktas duomenų lentelės pavzdys parodo tik simbolių ir skaitmenų reikšmes; tikslios aušinimo bloko techninių duomenų vertės turi būti nuskaitomos tiesiogiai nuo eksplloatuojamo bloko duomenų lentelės.

ĮRENGIMAS, SAUGA IR EKSPLOATAVIMAS

DĖMESIO! VISAS ĮRENGIMO IR ELEKTROS INSTALACIJOS OPERACIJAS ATLIKTI TIK SU IŠJUNGA IR ATJUNGTA NUO ELEKTROS TINKLO ĮRANGA.

ELEKTROS INSTALACIJĄ TURI ATLIKTI TIK PATYRĘS IR KVALIFIKUOTAS PERSONALAS.

ĮRANGOS PAKĖLIMO BŪDAI

Šioje instrukcijoje aprašytas aušinimo blokas nėra aprūpintas pakėlimo sistema.

ĮRANGOS PASTATYMAS

Parinkti aušinimo blokui tokią įrengimo vietą, kurioje nebūtų barjerų ties aušinimo oro įėjimo ir išėjimo angomis (forsuota cirkuliacija ventiliatoriaus pagalba, jei jis yra), be to įsitikinti, ar tuo pačiu nebūtų įtraukiamais pralaides dulkės, koroziniai garai, drėgmė, ir t.t.

Aplink aušinimo bloką išlaikyti bent 250mm laisvos erdvės.

Aplink aušinimo bloką išlaikyti bent 250mm laisvos erdvės.

DĖMESIO! Pastatyti įrangą ant lygaus paviršiaus, pritaikyto atitinkamam svoriui, tokiu būdu bus galima išvengti apvirkimo arba pavojingo slankiojimo.

MAITINIMAS (ELEKTROS INSTALACIJA)

Aušinimo blokas gamintojo tiekiamu kabeliu turi būti prijungtas prie suvirinimo aparato (PAV. B).

PRIJUNGIMAS PRIE SUVIRINIMO APARATO

- prijungti prie aušinimo bloko kartu tiekiamą laidą (PAV. B), naudojant atitinkamą jungtį (apimanti 5 polių jungtis).
- Sujungti jungtį (jeinanti 5 polių jungtis), esančią laido gale su atitinkamu lizdu, esančiu ant suvirinimo aparato užpakalinio skydo.

DARBAS

DĖMESIO! BAKO PRIPILDYMO OPERACIJOS TURI BŪTI ATLEIKAMOS TIK IŠJUNGUS ĮRENGINĮ IR JĮ ATJUNGUS NUO ELEKTROS TIEKIMO TINKLO.

AUŠINIMO BLOKUI NAUDOTI TIK GAMINTOJO REKOMENDUOJAMĄ ŠALDYMO SKYSTĮ.

ABSOLIUČIAI VENGTI ANTIFRIZINIO SKYSČIO POLIPROPILENO

PAGRINDU NAUDOJIMO.

- Priplildyti baką per įleidžiamajį kaklelių: Bako TALPA = 4 l; atkreipti dėmesį, kad būtų išvengta perteiklinio skysčio nutekėjimo priplidymo pabagoje.
- Užsukti bako kamštį.
- **Prijungti išorinius aušinimų vamzdžius prie atitinkamų sandūrų atkreipiant dėmesį į žemiu pateiktus nurodymus:**
 - : SKYSCIO TIEKIMAS (šaltas)
 - : SKYSCIO SUGRIŽIMAS (karštas)
- Atlikti prijungimą prie maitinimo lizdo, o jungiklį nustatyti "I" padėtyje. Aušinimo blokas pradeda veikti skysčiu cirkuliuojant degiklyje.
- Jei aušinimo blokas yra prijungtas prie suvirinimo aparato, jungiklis nėra naudojamas, nes srovės tiekimą valdo pats suvirinimo aparatas. Aušinimo bloko veikimas gali skirtis priklausomai nuo suvirinimo aparato, pri kurio jis yra prijungiamas, rūšies. Galimi pritaikymai, kuriuose bloko paleidimas įvyksta suvirinimo aparato jungimo metu, bei tokie, kuriuose aušinimo blokas įsijungia automatiškai, pradėjus suvirinimo darbus; baigus suvirinimą, blokas gali dar toliau veikti nuo 3 iki 10 minučių, priklausomai nuo naudojamos srovės intensyvumo. Grandinės slėgio, tai yra skysčio cirkuliacijos kontrolę atlieka suvirinimo aparatas: jei gaunamas signalas apie nepakankamą skysčio slėgi, suvirinimas sustabdomas (įsijungia STOP), tuo pat metu suvirinimo aparato valdymo skydo ekrane pasirodo pranešimas apie avarinę būseną.
- Po keleto minučių darbo, ypač jei prailginimo prijungimui yra naudojami Flex vamzdžiai, gali prieikti atstatyti skysčio lygi bake atitinkamai jų papildant.
- Signalinės lemputės (oranžinė), esančios bloko priekinėje dalyje, įsijungimo atveju, (nepakankamas skysčio slėgis), siekiant aktyvuoti skysčio cirkuliaciją, gali prieikti pašalinti grandinėje esantį orą. Įjungus bloką, rankiniu būdu keliamo sekundėms atsukti slėgio ribojimo vožtuva (**D pav.**), tokiu būdu bus palengvintas skysčio cirkuliacijos paleidimas, po to vėl prisiaukti vožtuva, kad būtų išvengta skysčio nutekėjimo.
Jei cirkuliacija nėra paleidžiama, o signalinė lemputė toliau šviečia, nedelsiant išjungti aušinimo bloką ir remtis nurodymais dėl pirmųjų veiksmų, kurių yra pateikti techninės priežiūros skyriuje.
- **Nepaleidinėti bloko, jei nėra prijungti degiklio vamzdžiai, priėsiųngu atveju, gali kilti laisvo skysčio nutekėjimo rizika, o tai gali pakankti netoli ese esančioms elektros grandinėms.**

TECHNINÉ PRIEŽIŪRA

DĖMESIO! PRIEŠ ATLIEKANT TECHNINÉS PRIEŽIŪROS OPERACIJAS, IŠJUNGTAS IR ATJUNGTAS NUO ELEKTROS ENERGIOS TIEKIMO TINKLO.

Bet kokie patikrinimai, atlikti įtamppoje, aušinimo bloko viduje, gali salygoti stiprų elektros smūgį, kurį sukelia tiesioginiškai įtamppoje esančių detalių kontaktas ir (arba) būti sužeidimų dėl tiesioginio kontakto su judančiomis dalimis, priežastimi.

EINAMOJI TECHNINÉ PRIEŽIŪRA

EINAMOSIOS PRIEŽIŪROS OPERACIJAS GALI ATLIKTI OPERATORIUS.

- Periodiškai tikrinti skysčio lygi bake, tikrinimų dažnis turi būti proporcingas naudojimo dažniui.
- Periodiškai tikrinti, ar lankstūs išoriniai vamzdžiai, prijungti prie aušinimo bloko, nėra užsikimšę.
- Kas 6 mėnesius keisti aušinimo skystį.

SPECIALIOJI TECHNINÉ PRIEŽIŪRA

SPECIALIOSIOS TECHNINÉS PRIEŽIŪROS DARBUS TURI ATLIKTI TIK PATYRĘ ARBA ELEKTROMECHANIKOS SRITYJE KVALIFIKUOTI DARBUOTOJAI.



DĖMESIO! PASIREIŠKUS ŠIEMS ATVEJAMS:

- signalinės lemputės, pranešančios apie nepakankamą skysčio slėgi, įsijungimas,
- būtinybė dažnai bake atstatyti skysčio lygi;

- skysčio nutekėjimai,

nedelsiant išjungti aušinimo bloką, ištraukti maitinimo kištuką ir patikrinti lankscius vamzdžius, vidines ir išorines sandūras ir detales, susijusias su aušinimo grandine bei atliki reikiamus remonto darbus.



DĖMESIO! Jei būtina iššutinti baką ir išspręsti iškilusias problemas, gali prieikti oro, esančio grandinėje, pašalinimo, kad būtų vėl paleista skysčio cirkuliacija. Tokiu atveju darbų seka yra ši:

- priplildyti baką ir prisukti uzdarymo dangtį;
- prijungti aušinimo bloko Flex vamzdžius prie vienos padavimo įtaiso/degiklio bloko;
- įjungti aušinimo bloką;
- patikrinti, ar vyksta skysčio cirkuliacija, priešingu atveju, rankiniu būdu keletai sekundžių atsukti slėgio ribojimo vožtvą (**D pav.**), tokiu būdu bus pašalintas grandinėje esantis oras ir vėl atsinaujins cirkuliacija;
- iš karto po to užsukti vožtvą, tokiu būdu bus išvengta skysčio ištekėjimo.

- ühendage jahutusseadme voolikud ettekandemehhanismi/pöletiga;
- käivitage jahutusseade;
- kontrollige, et vedelik oleks ringluses, kui see nii ei ole, keerake öhutusklaap (Joon. D) mõneks sekundiks lahti, et eemaldada öhk ringlusest ja vedeliku ringlus taaskävitus;
- peale seda sulgege ventiil koheselt, välimaks vedeliku väljapääsu.

(LV)

ROKASGRĀMATA



UZMANĪBU:

PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET ROKASGRĀMATU!

DZESĒŠANAS IEKĀRTAS APRAKSTS

Šī šķidrumdzeses iekārta ir paredzēta tikai un vienīgi üdensdzeses degļa dzesēšanai TIG metināšanas aparātos.

TEHNISKIE DATI

Tehnisko datu plāksnīte (TAB. 1)

Pamatdati par dzesēšanas iekārtas pielietošanu un par tās raksturojumiem ir izklāstīti uz tehnisko datu plāksnītes, kuru nozīmē ir paskaidrota zemāk.

- 1- $P_{1/min}$: dzesēšanas spēja pie 1 l/min dzesēšanas šķidruma plūsmas un 25°C apkārtējās vides temperatūras.
- 2- šķidrumdzeses sistēmas simbols.
- 3- barošanas līnijas simbols.
- 4- U_i: Dzesēšanas iekārtas barošanas spriegums un frekvence (pieļaujamā novirze $\pm 10\%$).
- 5- simboli, kas attiecas uz drošības normām: pirms ierices lietošanas uzmanīgi izlasiet rokasgrāmatu!
- 6- dzesēšanas iekārtas identifikācijas numurs (jotī svarīgs tehniskās palīdzības pieprasīšanai, rezerves daļu pasūtīšanai, izstrādājuma izcelšmes identifikācijai).
- 7- EIROPAS norma, kurā ir aprakstīti ar loka metināšanas dzesēšanas sistēmu drošību un rāzošanu saistītie jautājumi.
- 8- I_{1,max}: maksimālā no barošanas līnijas patēriņamā strāva.
- 9- Korpusa aizsardzības pakāpe.
- 10- P_{max}: maksimālais spiediens.

PIEZĪME: attēlotajam plāksnītes piemēram ir ilustratīvs raksturs, tas ir izmantots tikai, lai paskaidrotu simbolu un skaitļu nozīmi; jūsu dzesēšanas iekārtas precizas tehnisko datu vērtības var atrast uz iekārtas esošās plāksnītes.

UZSTĀDĪŠANA, DROŠĪBA UN DARBĪBA

UZMANĪBU! UZSTĀDOT IEKĀRTU UN VEICOT ELEKTRISKOS SAVIENOJUMUS, IEKĀRTAI IR JĀBŪT PILNIGI IZSLEGTĀI UN ATSLĒGTĀI NO BAROŠANAS TĪKLA.

ELEKTRISKOS SAVIENOJUMUS DRĪKST VEIKT TIKAI PIEREDZĒJŪŠAIS VAI KVALIFICĒTAIS PERSONĀLS.

IEKĀRTAS PACELŠANA

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā dzesēšanas iekārta nav aprīkota ar céléjierīcēm.

IEKĀRTAS NOVIETOŠANA

Izvēlieties iekārtas uzstādīšanas vietu tā, lai tajā nebūtu šķēršļu blakus dzesēšanas gaisa iepļudes un izplūdes atverēm (piespiedcirkulācija tiek nodrošināta ar ventilatora palīdzību, ja tas ir uzstādīts); turklāt, pārliecīgieties, ka netiek iesūkti elektīru vadošie putekļi, kodiģi tvaiki, mitrums utt.

Atstājet apkārt dzesēšanas iekārtai vismaz 250mm platū brūvu zonu.

UZMANĪBU! Novietojiet iekārtu uz plakanas virsmas, kura atbilst aparātu svaram, lai nepieļautu tā apgāšanos vai spontānu kustību, kas var būt joti bīstami.

BAROŠANA (ELEKTRISKIE SAVIENOJUMI)

Dzesēšanas iekārta ir jāsavieno ar metināšanas aparātu ar komplektācijā esošo vadu palīdzību (**ZĪM.B**).

SAVIENOŠANA AR METINĀŠANAS APARĀTU

- Pievienojiet pie dzesēšanas komplektācijā esošo vadu (**ZĪM. B**), izmantojot speciālu savienotāju (kontaktrozete ar 5 kontaktiem).
- Pievienojiet savienotāju (kontaktrozka ar 5 kontaktiem), kas atrodas otrā vada galā, pie atbilstošas rozetes uz metināšanas aparāta aizmugurejā panela.

DARBĪBA

UZMANĪBU! TVERTNES UZPILDES LAIKĀ IEKĀRTAI JĀBŪT IZSLEGTĀI UN ATVIENOTĀI NO ELEKTRĪBAS TĪKLA.
LIETOJIET TIKAI TĀDUS DZESĒŠANAS ŠĶIDRUMUS, KURUS IR IETEICIS DZESĒŠANAS IERĪCES RAŽOTĀJS.
IR KATEGORISKI AIZLIEGTS LIETOT ANTIFRĪZA ŠĶIDRUMU UZ

POLIPROPILĒNA BĀZES.

- 1- Uzpildiet tvertni caur ielietni: Tvertnes TILPUMS = 4 l; esiet uzmanīgs un izvairieties no šķidruma izliešanas uzpildes beigās.
- 2- Aizveriet tvertnes vāciņu.
- 3- Pievienojet ārējās dzesēšanas caurules pie attiecīgajiem savienotājiem, ievērojot zemāk esošos norādījumus:
 - : ŠĶIDRUMA PADEVE (auksts šķidrums)
 - : ŠĶIDRUMA ATGRIEZE (karsts šķidrums)

- 4- Pievienojet iekārtu pie elektrības tikla rozetes un uzstādīt slēdzi pozīcijā "I". Dzesēšanas ierice ieslēdzas, un rezultātā deglī sāk cirkulēt šķidrums.
- 5- Ja dzesēšanas iekārtā ir savienota ar metināšanas aparātu, slēdzi var neizmantonot, jo iekārtas ieslēgšanai vada metināšanas aparatās. Dzesēšanas iekārtas darbība var atšķirties atkarībā no metināšanas aparāta, ar kuru tā ir savienota. Dažos gadījumos iekārtā ieslēdzas vienlaicīgi ar metināšanas aparātu ieslēgšanu, citos gadījumos dzesēšanas iekārtā ieslēdzas automātiski metināšanas sākumā; pēc metināšanas pabeigšanas, iekārtā var palikt ieslēgtajā stāvoklī no 3 līdz 10 minūtem, atkarībā no metināšanas strāvas intensitātes. Metināšanas aparatās kontrole spiedienu kontūrā un šķidruma cirkulāciju: gadījumā, ja tiek saņemti signāli par nepieciešamo šķidruma spiedieni, metināšana tiek PĀRTRAUKTA UN uz metināšanas aparatā vadības paneļa displejā parādās trauksmes ziņojums.
- 6- Pēc dažām darbības minūtēm, it īpaši, ja pagarināšanai izmanto lokanas savienošanas caurules, var būt nepieciešams papildināt limeni tvertnē, pievienojet nepieciešamo šķidruma daudzumu.
- 7- Gadījumā, ja ieslēdzas lampīņa (oranža) uz iekārtas priekšējā paneļa (nepieciešamo šķidruma spiediens), iespējams, ka ir jāatgaiso kontūrs, lai šķidrums varētu cirkulēt. Kamēr iekārtā darbojas, uz dažām sekundēm atgrieziet atgaisošanas vārstu (att. D), lai šķidrums sāktu cirkulēt, pēc tam aizgrieziet to, lai izvairītos no šķidruma noplūdes. Gadījumā, ja cirkulācija nesākas un lampīņa turpina degt, nekavējoties izslēdziet dzesēšanas iekārtu un skatiet norādījumus nodalā par tehnisko apkopi.
- 8- Nedarbiniet iekārtu, ja degļa caurules nav pievienotas, jo tas izraisīs šķidruma brīvu izplūdi, kas var sabojāt tūvumā esošas elektriskās ķēdes.

TEHNISKĀ APKOE

 **UZMANĪBU! PIRMS TEHNISKĀS APKOPES VEIKŠANAS PĀRLEICINIEIES, KA DZESĒŠANAS IEKĀRTA IR IZSLĒGTA UN ATSLĒGTA NO BAROŠANAS TĪKLA.**

Veicot pārbaudes, kad dzesēšanas iekārtas iekšējās daļas ir spriegumaktivās, var gūt smagu elektriskās strāvas triecienu, pieskaroties pie spriegumaktivām detaļām, kā arī var savaīnoties, pieskaroties pie kustīgām daļām.

PLĀNOTĀ TEHNISKĀ APKOE

PLĀNOTO TEHNISKO APKOPI VAR VEIKT OPERATORS.

- Periodiski pārbaudiet šķidruma limeni tvertnē, biežums ir atkarīgs no ekspluatācijas apstākļu smaguma.
- Periodiski pārbaudiet, vai pie dzesēšanas bloka pievienotās ārējās lokanās caurules vai aizsērējušas.
- Mainiet dzesēšanas šķidrumu ik pēc 6 mēnešiem.

ĀRKĀRTAS TEHNISKĀ APKOE

 **ĀRKĀRTAS TEHNISKO APKOPI VAR VEIKT TIKAI PIEREDZĒJŪS VAI KVALIFICĒTAIS PERSONĀLS, KURAM IR ZINĀŠANAS ELEKTRĪBAS UN MEHĀNIKAS JOMĀ.**

 **UZMANĪBU! ZEMĀK NORĀDĪTAJOS GADĪJUMOS:**

- nepieciešoša šķidruma spiediena lampīnas iedegšanās,
- ir bieži jāpāpilda šķidruma limenis tvertnē,
- šķidruma noplūde,

nekavējoties izslēdziet dzesēšanas iekārtu, atvienojet barošanas vada kontaktāku un pārbaudiet dzesēšanas kontūra lokanās caurules, savienotājuzmaivas, kā arī iekšējās un ārējās detaļas; veiciet nepieciešamos remontdarbus.

 **UZMANĪBU! Gadījumā, ja no tvertnes izplūda viss šķidrums, tad pēc bojājumu novēršanas, kas to izraisīja, var būt nepieciešams atgaistot kontūru, lai ļautu šķidrumam cirkulēt tajā. Šajā gadījumā rikojieties šādi:**

- uzpildiet tvertni un aizgrieziet vāciņu;

- savienojet dzesēšanas iekārtas lokanās caurules ar ratiņu/degļa bloku;
- ieslēdziet dzesēšanas iekārtu;
- pārbaudiet, vai šķidrums cirkulē kontūrā un, ja tas necirkulē, uz dažām sekundēm manuāli atgrieziet atgaisošanas vārstu (att. D), lai izlaistu kontūrā esošo gaisu un ļautu šķidrumam cirkulēt;
- pēc tam uzreiz aizveriet vārstu, lai izvairītos no šķidruma noplūdes.

ОБИКНОВЕНА ПОДДРЪЖКА

ОПЕРАЦИИТЕ ПО ОБИКНОВЕНАТА ПОДДРЪЖКА МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ОТ ОПЕРАТОРА.

- Проверявайте периодично нивото на течността в резервоара с честота, която е пропорционална на честотата на употребата.
- Проверявайте периодично, дали външните гъвкави тръби, свързани към охлаждащата единица, не са запушени.
- Подмяня на течността за охлаждане на всеки 6 месеца.

ИЗВЪНРЕДНА ПОДДРЪЖКА

ОПЕРАЦИИТЕ ПО ИЗВЪНРЕДНАТА ПОДДРЪЖКА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ ЕДИНСТВЕНО ОТ ЕКСПЕРТЕН ИЛИ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРО-МЕХАНИКАТА.



ВНИМАНИЕ! ПРИ ЕВЕНТУАЛНО ВЪЗНИКВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ СИТУАЦИИ:

- светване на сигналната лампа за недостатъчно налягане на течността,
 - необходимост често да се долива течност до нужното ниво в резервоара,
 - изтичане на течност,
- независимо исклучете охлаждащата единица и извадете щепсела на захранването, проверете тръбите flex, съединенията и вътрешните и външните компоненти, които са свързани с охлаждащата инсталация и извършете необходимия ремонт.



ВНИМАНИЕ! В случаи, че има изпразване на резервоара и последвалото разрешаване на евентуални проблеми, които са го причинили, би могло да се наложи да се отстрани въздуха, който се намира в инсталацията, за да се рестартира циркуляцията на течността. В такъв случай процедирайте, както следва:

- напълнете резервоара и завийте тапата за затваряне;
- свържете тръбите flex на единицата за охлаждане към единицата на терлещото устройство/горелка;
- активирайте единицата за охлаждане;
- проверете, дали течността циркулира и в случаи, че липсва, развойте ръчно изпускателния клапан (Фиг. D) за няколко секунди, така че да премахнете въздуха в системата и да активирайте отново циркуляцията;
- затворете веднага след това клапана, за да избегнете изтичането на течност.

(PL)

INSTRUKCJA OBSŁUGI



UWAGA:

PRZED UŻYCIMI URZĄDZENIA NALEŻY UWÄŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI!

OPIS SYSTEMU CHŁODZENIA

Niniejszy system chłodzenia płynem musi być używany wyłącznie do schładzania wody uchwyty spawalniczych przeznaczonych dla instalacji spawających metodą TIG.

DANE TECHNICZNE

Tabliczka znamionowa (TAB. 1)

Główne dane dotyczące zastosowania i wydajności urządzenia chłodzącego są podane na tabliczce znamionowej, posiadającą one następujące znaczenie:

- 1- $P_{1/min}$: moc chłodzenia przy przepływie płynu chłodzącego 1 l/min w temperaturze otoczenia 25 °C.
- 2- symbol systemu chłodzenia płynem.
- 3- symbol linii zasilania.
- 4- U: Napięcie przemienne oraz częstotliwość zasilania urządzenia chłodzącego (dopuszczalny limit $\pm 10\%$).
- 5- symbole dotyczące przepisów bezpieczeństwa: przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi!
- 6- numer seryjny służący do identyfikacji urządzenia chłodzącego (niedbany dla pogotowia technicznego, podczas zamawiania części zamiennych oraz badania pochodzenia produktu).
- 7- norma EUROPEJSKA dotycząca bezpieczeństwa i produkcji systemów chłodzenia używanych podczas spawania łukowego.
- 8- $I_{1,max}$: maksymalny prąd pobierany z sieci.
- 9- Stopieńabezpieczenia obudowy.
- 10- P_{max} : maksymalne ciśnienie.

UWAGA: na tabliczce znamionowej podane jest przykładowe znaczenie symboli i cyfr; dokładne dane techniczne urządzenia chłodzącego należy odczytać bezpośrednio na tabliczce samego urządzenia.

MONTAŻ, BEZPIECZEŃSTWO I FUNKCJONOWANIE

UWAGA! WYKONAĆ WSZELKIE OPERACJE MONTAŻU ORAZ PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE PO UPŘEDNIM WYŁĄCZENIU URZĄDZENIA I ODLĄCZENIU GO OD SIECI ZASILANIA.

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ PERSONEL DOŚWIADCZONY LUB WYKWAŁIFIKOWANY.

SPOSÓB PODNOSZENIA URZĄDZENIA

Urządzenie chłodzące opisane w tej instrukcji obsługi nie jest wyposażone w systemy podnoszenia.

USTAWIENIE URZĄDZENIA

Wyznaczyć miejsce instalacji urządzenia chłodzącego w taki sposób, aby w pobliżu otworu wlotowego i wylotowego powietrza chłodzącego nie znajdowały się przeszkody, (wymuszone krążenie za pomocą wentylatora, jeżeli występuje); upewnić się jednoznacznie, czy nie są zasysane pyły przewodzące, opary korozjyne, wilgoć, itd.

Zapewnić co najmniej 250mm wolnej przestrzeni wokół urządzenia.

UWAGA! Ustać urządzenie na płaskiej powierzchni, o nośności odpowiedniej dla jego ciężaru, celem uniknięcia wywrócenia lub przesunięcia, które są niebezpieczne.

ZASILANIE (PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE)

Urządzenie chłodzące musi być podłączone do spawarki z zastosowaniem przewodu znajdującego się w wyposażeniu (RYS.B).

PODŁĄCZENIE DO SPAWARKI

- Podłączyć przewód znajdujący się w wyposażeniu spawarki do urządzenia chłodzącego (RYS. B), wykorzystując przeznaczoną do tego celu wtyczkę (wtyczka żeńska 5-biegunkowa).
- Podłączyć wtyczkę (męską 5-biegunkową), znajdującej się na drugim końcu przewodu do odpowiedniego gniazda na tylnym panelu spawarki.

FUNKCJONOWANIE

UWAGA! CZYNNOŚCI NAPEŁNIANIA ZBIORNIKA MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE PO WYŁĄCZENIU URZĄDZENIA I ODŁĄCZENIU GO OD SieCI ZASILANIA.
STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE PŁYN CHŁODZĄCY ZALECANY PRZEZ PRODUCENTA SYSTEMU CHŁODZENIA.
BEZWZGLĘDNE UNIKAĆ STOSOWANIA PŁYNU NIEZAMARZAJĄCEGO NA BAZIE POLIPROPYLENU.

- 1- Napełnić zbiornik przez otwór wlewowy: POJEMNOŚĆ zbiornika = 4 l; zachować ostrożność, aby zapobiec przelewaniu się płynu po zakończeniu napełniania.

2- Zamknąć korek wlewu do zbiornika.

- 3- **Podłączyć zewnętrzne przewody chłodzące do odpowiednich złączek, zwracając uwagę na wskazane niżej zalecenia:**



: DOPŁYW PŁYNU (zimny)



: POWRÓT PŁYNU (gorący)

- 4- Podłączyć do gniazda zasilania i przełączyć wyłącznik do pozycji "I". System chłodzenia włącza się powodując krążenie płynu w uchwycie spawalniczym.

- 5- Jeżeli system chłodzenia jest podłączony do spawarki, wyłącznik nie będzie używany ponieważ zasilanie jest zarządzane bezpośrednio przez spawarkę.

Funkcjonowanie systemu chłodzenia może być zróżnicowane, w zależności od typologii spawarki, do której jest podłączony. Istnieją zastosowania, w których włączanie systemu następuje w tej samej chwili, w której włączana jest spawarka oraz takie, w których system chłodzenia włącza się automatycznie po rozpoczęciu procesu spawania. Po wyłączeniu spawania system może nadal funkcjonować przez czas zatrzymany w zakresie pomiędzy 3 i 10 minut, w zależności od natężenia prądu wykorzystanego podczas pracy.

Kontrola ciśnienia w obwodzie czyl krążenia płynu jest przeprowadzana przez spawarkę: w przypadku wystąpienia sygnalizacji zbyt niskiego ciśnienia płynu, następuje wysterowanie STOP spawania, z jednoczesnym wyświetlaniem alarmu na wyświetlaczu panelu sterującego spawarki.

- 6- Po upłynięciu kilku minut funkcjonowania, szczególnie, jeśli są stosowane przedłużające gietkie przewody łączące, może być konieczne uzupełnienie poziomu w zbiorniku, dolewając odpowiednią jego ilość.

- 7- W przypadku zaświecenia się lampki sygnalizującej (pomarańczowa) znajdującej się na panelu frontowym urządzenia (zbyt niskie ciśnienie płynu), może być konieczne usunięcie powietrza znajdującego się w obwodzie, w celu włączenia krążenia płynu. Z funkcjonującym urządzeniem wykroić ręcznie zawór odpowietrzający (Rys. D) na kilka sekund, aby w ten sposób ułatwić włączenie krążenia płynu, następnie dokreći zawór, aby zapobiec stratom płynu.

W przypadku niewłączenia krążenia, należy natychmiast wyłączyć system chłodzący i w przypadku udzielania pierwszej pomocy, odwołać się do zaleceń zamieszczonych w części dotyczącej konserwacji.

- 8- **Nie włączaj urządzenia, jeśli nie zostały wcześniej podłączone przewody rurowe uchwytu spawalniczego, ponieważ może to powodować swobodny wypływ płynu, który może być przyczyną uszkodzenie obwodów elektrycznych znajdujących się w pobliżu.**

KONSERWACJA

UWAGA! PRZED WYKONANIEM CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH UPEWNIĆ SIĘ, CZY SYSTEM CHŁODZĄCY JEST WYŁĄCZONY I ODŁĄCZONY OD SieCI ZASILANIA.

Ewentualne kontrole pod napięciem, wykonywane wewnętrzny systemu chłodzenia, mogą grozić poważnym szkodem elektrycznym, spowodowanym przez bezpośredni kontakt z częściami znajdującymi się pod napięciem i/lub zranieniami, spowodowanymi przez bezpośredni kontakt z elementami znajdującymi się w ruchu.

RUTYNOWA KONSERWACJA

CZYNNOŚCI RUTYNOWEJ KONSERWACJI MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZECZ OPERATORA.

- Okresowo sprawdzać poziom płynu w zbiorniku, z częstotliwością proporcjonalną do warunków użytkowania.
- Okresowo sprawdzać czy gietkie przewody zewnętrzne podłączone do systemu chłodzenia, nie są zatkane.

- Wymiana płynu chłodzącego co 6 miesięcy.

NADZWYCZAJNA KONSERWACJA

CZYNNOŚCI NADZWYCZAJNEJ KONSERWACJI POWINNY BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZECZ PERSONEL DOŚWIADCZONYM LUB WYKwalifikowanym w zakresie elektryczno-mechanicznym.



UWAGA! W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NASTĘPUJĄCYCH SYTUACJI:

- zaświecenie się lampki sygnalizującej zbyt niskie ciśnienie płynu,
- częsta konieczność uzupełniania poziomu w zbiorniku,
- wycieki płynu,

natychmiast wyłączyć system chłodzący, odłączyć wtyczkę zasilania i sprawdzić przewody elastyczne, złączki i komponenty wewnętrzne i zewnętrzne, związane z układem chłodzącym, następnie wykonać niezbędne naprawy.

UWAGA! W przypadku gwałtownego opróżnienia zbiornika, po usunięciu jego przyczyn może być konieczne odprowadzenie powietrza znajdującego się w układzie w celu ponownego włączenia krążenia płynu. W tym przypadku postępować w opisany niżej sposób:

- napełnić zbiornik i dokreć korek zamykający;
- połączyć gietkie przewody rurowe systemu chłodzenia z systemem podajnika/uchwytu spawalniczego;
- włączyć system chłodzenia;
- sprawdzić krążenie płynu i w przypadku, kiedy nie następuje, wykroić ręcznie zawór odpowietrzający (Rys. D) na kilka sekund, aby w ten sposób ułatwić usunięcie powietrza znajdującego się w obiegu i wznowić krążenie;
- natychmiast zamknąć zawór, aby zapobiec wyciekaniu płynu.

دليل الارشادات

إنته:
إقرأ بعناية دليل الإرشادات قبل استخدام الجهاز!وصف وحدة التبريد
يجب استخدام وحدة التبريد بالسائل هذه حصرياً لبرید شعارات تعمل بالماء في نظر الالام TIG.بيانات فنية
لوحة البيانات (ج) 1تخلص البيانات الأساسية بشأن استخدام وأداء وحدة التبريد على لوحة الموصفات وتحمل المعنى التالي:
1- قوة التبريد في P_{min} تدفق من تدفق سائل التبريد و 25 درجة مئوية من درجة حرارة البيئة.

2- رمز نظام التبريد بالسائل.

3- رمز خط التغذية بالطاقة.

4- رمز دخول وتزود وحدة التبريد (الحدود المسموح بها 10 %).

5- رمز تدفق من تدفق شعارات للسلامة: إقرأ دليل الارشادات بعناية قبل استخدام الجهاز.

6- الرقم التسلسلي لتحديد وحدة التبريد (أساسي للحصول على المساعدة الفنية وطلب قطع الغيار، البحوث، المعلومات، الخ).

7- تدفقات اوروبية مترجحة بالنسبة إلى سلامة وتصنيع نظم التبريد لآلات الالام بالقوس.

8- رمز تيار مستهلل من خط التغذية بالطاقة.

9- درجة حرارة محلية مطلوبة.

10- أقصى ضغط.

لاحظ: يدل مثال اللوحة المعمروض على معنى الموز والأقمار؛ يجب أن تسجل القيم الحقيقة للبيانات الفنية الخاصة بوحدة التبريد مباشرة على لوحة الوحدة نفسها.

الشيت والامان والتغذية

إنته: يتم القيام بجميع عمليات التكييف والتوصيات الكهربائية عندما يكون الجهاز مطأفاً ومتصل عن شيكة التغذية بالطاقة.

يجب القيام بالتوصيات الكهربائية حراياً من قبل عمال خبراء مؤهلين.

طريقة رفع الجهاز

إن وحدة التبريد المبينة في هذا الدليل غير مزودة بنظام للرفع.

ثبتت الجهاز

تحديد مكان ثبيت وحدة التبريد بحيث لا توجد عقبات عند فتحة مدخل وخروج هواء التبريد (دوار شفاف يحيط بوحدة التبريد، إن وجدت)، في نفس الوقت تأكد من عدم شفط الآلية لغير موصل، بخار المكونات الداخلية والخارجية المتعلقة بدوره التبريد ومن ثم قم بالإصلاحات المضروبة.

الحافظ على 250 ميليمتر من المساحة على الأقل حول وحدة التبريد.

أو الحركات الخطيرة.

التغذية بالطاقة (التوصيل الكهربائي)

يجب توصيل وحدة التبريد بالآلية الالام من خلال الكابل المزود به (الشكل B).

التوصيل بالآلية الالام

يتم توصيل وحدة التبريد بالكابل المزود به (الشكل B) باستخدام الموصى بذلك (أثنى 5 أقطاب).

يتم ربط الموصى (ذكر 5 أقطاب) الموجود على الطرف الآخر من الكابل بالأخذ المقابل له الموجود على اللوحة الخلفية لآلية الالام.

التشغيل

التغذية بالطاقة.

تجنب بشكل مطلق استخدام سوائل مضادة للتجمد على أساس من البولي بروپيلين.

1- قم بربط الخزان من خلال النهاية: قدرة سعة الخزان = 4 لتر؛ رباعي الاتباه لتجنب الخروج للفائض من السائل مع نهاية الماء.

2- اغلق غطاء الخزان.

3- قم بتوصيل أنابيب التبريد الخارجية مع وصلاتها مع الاتباه لما سيرد توضيحه تالياً:

- مرسى السائل (بارد)

- اعاد السائل (ساخن)

- يتم توصيل وحدة التبريد بالطاقة في مرحلة التشغيل وتعمل على درواز السائل في التشغيل.

- إذا كانت وحدة التبريد متصلة بآلية الالام، لا يتم استخدام المفتاح العام لأن التحكم في



(EN) Symbol indicating separation of electrical and electronic appliances for refuse collection. The user is not allowed to dispose of these appliances as solid, mixed urban refuse, and must do it through authorised refuse collection centres. - (IT) Simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'utente ha l'obbligo di non smaltire questa apparecchiatura come rifiuto municipale solido misto, ma di rivolgersi ai centri di raccolta autorizzati. - (FR) Symbole indiquant la collecte différenciée des appareils électriques et électroniques. L'utilisateur ne peut éliminer ces appareils avec les déchets ménagers solides mixtes, mais doit s'adresser à un centre de collecte autorisé. - (ES) Símbolo que indica la recogida por separado de los aparatos eléctricos y electrónicos. El usuario tiene la obligación de no eliminar este aparato como desecho urbano sólido mixto, sino de dirigirse a los centros de recogida autorizados. - (DE) Symbol für die getrennte Erfassung elektrischer und elektronischer Geräte. Der Benutzer hat pflichtgemäß dafür zu sorgen, daß dieses Gerät nicht mit dem gemischt erfaßten festen Siedlungsabfall entsorgt wird. Stattdessen muß er eine der autorisierten Entsorgungsstellen einschalten. - (RU) Символ, указывающий на раздельный сбор электрического и электронного оборудования. Пользователь не имеет права выбрасывать данное оборудование в качестве смешанного твердого бытового отхода, а обязан обращаться в специализированные центры сбора отходов. - (PT) Símbolo que indica a reunião separada das aparelhagens eléctricas e electrónicas. O utente tem a obrigação de não eliminar esta aparelhagem como lixo municipal sólido misto, mas deve procurar os centros de recolha autorizados. - (EL) Σύμβολο που δείχνει τη διαφοροποίηση σύλλογων των ηλεκτρικών ουσιών. Ο χρήστης υποχρέεται να μην διοχετεύει αυτή τη ουσία σαν μικτό στερεό απόβλητο, αλλά να απευθύνεται σε εγκεκριμένα κέντρα σύλλογης. - (NL) Symbool dat wijst op de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische toestellen. De gebruiker is verplicht deze toestellen niet te丢en als gemengde vaste stadsafval, maar moet zich wenden tot de geautoriseerde ophaalcentra. - (HU) Jelölés, mely az elektromos és elektronikus felszerelések szelktív hulladékgyűjtését jelzi. A felhasználó köteles ezt a felszerelést nem a városi törmelékhulladékkel együttelen gyűjteni, hanem erre engedélyelt rendelkező hulladékgyűjtő központhoz fordulni. - (RO) Simbol ce indică depozitarea separată a aparatelor electrice și electronice. Utilizatorul este obligat să nu depoziteze acest aparat împreună cu deșeurile solide mixte ci să-l predea într-un centru de depozitare a deșeurilor autorizat. - (SV) Symbol som indikerar separat sopsortering av elektriska och elektroniska apparater. Användaren får inte sortera denna anordning tillsammans med blandat fast hushållsavfall, utan måste vända sig till en auktoriserad insamlingsstation. - (DA) Symbol, der står for særlig indsamling af elektriske og elektroniske apparater. Brugeren har pligt til ikke at bortsætte dette apparat som blandet, fast bryaffald; der skal rettes henveden til en auktoriseret indsamlingscenter. - (NO) Symbol som angir separat sortering av elektriske og elektroniske apparater. Brukeren må oppfylle forpliktelsen å ikke kaste bort dette apparatet sammen med vanlige hjemmeavfall, uten henvende seg til en auktorisert oppsamlingsentraler. - (FI) Symboli, joka ilmoittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillisen keräyksen. Käytäjän velvoitlus on kääntynä valltuuttujen keräyspisteiden puoleen eikä välittää laitetta kunnalliseneksi sekäjätteenä. - (CS) Symbol označující separovaný sběr elektrických a elektronických zářízení. Uživatel je povinen nezlikvidovat toto zářízení jako pevný smíšený komunální odpad, ale obrátit se s ním na autorizovanou sběrnou. - (SK) Symbol označujúci separovaný zber elektrických a elektronických zariadení. Užívateľ nesmie likvidovať toto zariadenie ako pevný zmiešaný komunálny odpad, ale jí povinny doručiť ho do autorizovaných zberní. - (SL) Simbol, ki označuje ločeno zbiranje električnih in elektronskih aparativ. Uporabnik tega aparata ne sme zavreči kot navaden gospodinjski trden odpadek, ampak se mora obrniti na pooblaščene centre za zbiranje. - (HR-SR) Simbol koji označava posebno sakupljanje električnih i elektronskih aparata. Korisnik ne smije odložiti ovaj aparat kao običan kruši otpad, već se mora obratiti ovlaštenim centrima za sakupljanje. - (LT) Simbolis, nurodantis atskirų nebenaudojamų elektroninių ir elektroninių prietaisų surinkimą. Vartotojas negali išmesti šiuos prietaisus kaip mišrių kietiųjų komunalinių atlieku, bet privalo kreiptis į specializuotus atlieku surinkimo centrus. - (ET) Sümbool, mis tähistab elektri- ja elektronikaseadmete eraldi kogumist. Kasutaja kohustuseks on pöörduda volitatud kogumiskeskuse poole ja mitte käsitleda seda apartaadi kui munitsipaalse segajääde. - (LV) Simbols, kas norāda uz to, ka utilizācija ir jāveic atsevišķi no citām elektroiekājamām un elektroniekājamām ierīcēm. Lietotāja pienākums ir neizmēst šo aparatūru municipālpāļā cietā atrātīrumu izgāztuvē, bet nogādāt to pilnvarotai atkritumu savāksāšanas centrā. - (BG) Символ, който означава разделно събиране на електрическата и електронната апаратура. Ползвателят се задължава да не изхвърля тази апаратура като смесен твърд отпадък в контейнерите за смет, поставени от общината, а трябва да се обърне към специализирани за това центрове. - (PL) Symbol, który oznacza sortowanie odpadów aparatury elektrycznej i elektronicznej. Zabrania się likwidowania aparatury jako mieszanego odpadu miejskich stałych, obowiązkiem użytkownika jest skierowanie się do autoryzowanych ośrodków gromadzących odpady (AR). يرجى على التخلص من المخلفات الكهربائية والإلكترونية. يجب على المستخدم عدم التخلص من هذا الجهاز وكافة تفاصيله البالدية الصالحة المختلفة، بل عليه التوجه إلى مراكز تجميع النفايات المصحّ بها

TAB.1

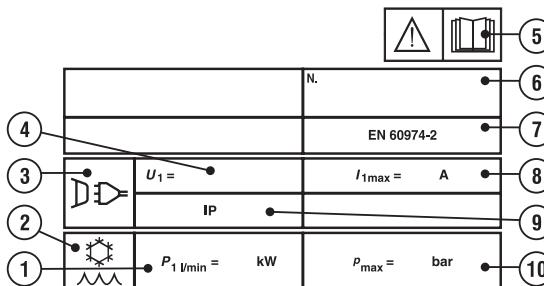


FIG. B



FIG. D



