

7. Beschreibung

- 1 Abhebetaste
- 2 Messstrommel
- 3 Hülse
- 4 Messspindel
- 5 Toleranzmarken
- 6 Feststelleinrichtung
- 7 Bügel
- 8 Isolierplatten
- 9 Messflächen
- 10 Zeiger
- 11 Amboss
- 12 Schraubendreher
- 13 Stellschraube
- 14 Klemmschraube
- 15 Halter
- 16 Tisch
- 17 Klemmschraube für Tisch
- 18 Feinzeiger
- 19 Klemmung für Feinzeiger

(DE)

7. Description

- 1 Lifting device
- 2 Thimble
- 3 Sleeve
- 4 Measuring spindle
- 5 Tolerance markers
- 6 Locking device
- 7 Frame
- 8 Heat insulators
- 9 Measuring faces
- 10 Pointer
- 11 Anvil
- 12 Screwdriver
- 13 Adjustment screw
- 14 Locking screw (clamp) for the indicator holder
- 15 Holder
- 16 Base
- 17 Clamping screw for the base
- 18 Dial comparator
- 19 Locking screw

(EN)

7. Description

- 1 Touche de relevage
- 2 Barillet
- 3 Vernier
- 4 Vis micrométrique
- 5 Ergot de tolérance
- 6 Dispositif de blocage
- 7 Etrier
- 8 Plaques isolantes
- 9 Faces de mesure
- 10 Aiguille
- 11 Enclume
- 12 Tournevis
- 13 Vis de réglage
- 14 Vis de serrage
- 15 Fixation
- 16 Table
- 17 Vis de fixation sur table
- 18 Comparateur
- 19 Fixation du comparateur

(FR)

7. Descrizione

- 1 Tasto di sollevamento
- 2 Tamburo di misura
- 3 Bussola
- 4 Vite micrometrica
- 5 Indici di tolleranza
- 6 Dispositivo di bloccaggio
- 7 Archetto
- 8 Piastre isolanti
- 9 Superficie di misura
- 10 Indicatore
- 11 Incudine
- 12 Cacciavite
- 13 Vite di regolazione
- 14 Vite di bloccaggio per il supporto del comparatore
- 15 Supporto comparatore
- 16 Basetta di appoggio pezzo
- 17 Vite di bloccaggio basetta
- 18 Comparatore
- 19 Bloccaggio per il comparatore

(IT)

Mahr

Feinzeiger-Messschraube
Micrometer with Dial Comparator
Micromètre à comparateur
Micrometro con comparatore

Micromar
40 F/40 T/40 TS


Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Instructions de Service
Manuale d'istruzione

3750307


Mahr GmbH
Standort Esslingen
Reutlinger Str. 48, 73728 Esslingen
Tel.: +49 711 9312 600, Fax: +49 711 9312 756
mahr.es@mahr.de, www.mahr.com



40 F

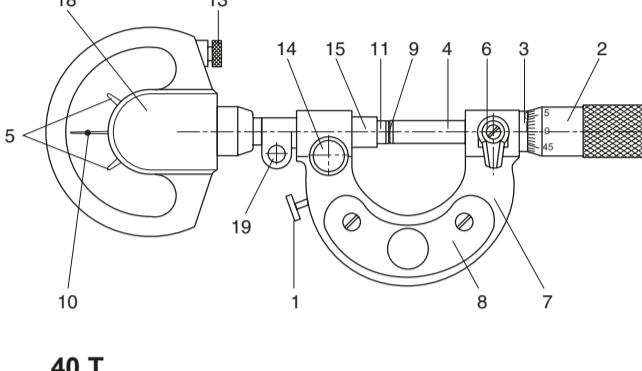

40 T

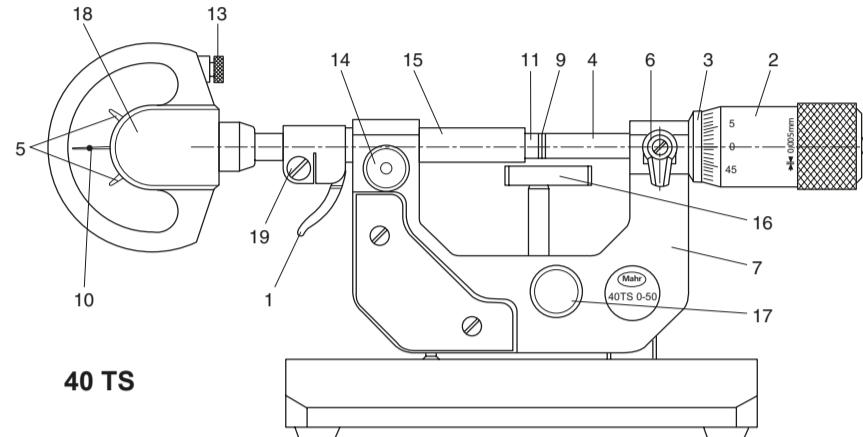

40 TS

0616

8. Messen

a) Mit Messschraube als Referenz

- Nennmaß mit Trommel **2** einstellen, gegebenenfalls Toleranzgrenzen mit Toleranzmarken **5** einstellen.
- Messspindel **4** mit Feststelleinrichtung **6** klemmen
- Amboss **11** über Abhebetaste **1** abheben
- Werkstück einführen
- Amboss **11** durch Zurückfahren der Abhebetaste **1** auf Werkstück aufsetzen
- Abweichung vom Nennmaß auf Zifferblatt ablesen.

b) Mit Einstellmeister als Referenz

- Einstellmeister (z.B. Prüfstift, Endmaß) zwischen Messspindel **9** und Amboss **11** bringen
- Messspindel über Messstrommel **2** bewegen, bis Zeiger **10** auf „Null“ steht.
- Messspindel **4** mit Feststelleinrichtung **6** klemmen, gegebenenfalls Toleranzgrenzen mit Toleranzmarken **5** einstellen
- Amboss **11** über Abhebetaste **1** abheben
- Werkstück einführen
- Amboss **11** durch Zurückfahren der Abhebetaste **1** auf Werkstück aufsetzen
- Abweichung vom Nennmaß auf Zifferblatt ablesen.

c) Justierung der Nullstellung

- Messflächen reinigen
- Spindel über Messstrommel **2** bewegen, bis Skalenlinie „0“ der Trommel mit Bezugslinie übereinstimmt
- Spindel **4** mit Feststelleinrichtung **6** klemmen
- Stellschraube **13** mit Schraubendreher **12** versteteln, bis Zeiger **10** auf „0“ steht.

8. Measurement

a) Use the micrometer as a reference

- Set the nominal value with the thimble **2**, if necessary set the tolerance limits with the tolerance markers **5**
- Secure the spindle **4** with locking device **6**
- Lift the anvil **11** with the lifting device **1**
- Insert the work piece
- Lower the anvil **11** on to the workpiece by pressing in the lifting device **1**
- Read off the deviation of the nominal value on the dial face of the indicating instrument.

b) Using a setting master as a reference

- Insert a setting master / standard (e.g. pin gage, gage block) between the spindle **9** and the anvil **11**
- Turn the spindle with the thimble **2**, until the pointer **10** is at „zero“
- Secure the spindle **4** with locking device **6**, if necessary set the tolerance limits with the tolerance markers **5**
- Lift the anvil **11** with the lifting device **1**
- Insert the work piece
- Lower the anvil **11** on to the workpiece by pressing in the lifting device **1**
- Read off the deviation of the nominal value on the dial face of the indicating instrument.

c) Adjusting / setting to zero

- Clean measuring faces
- Rotate the spindle with the thimble **2**, until the reference line of the sleeve is aligned with the „0“-line of the scale
- Secure the spindle **4** with locking device **6**
- Adjust the setting screw **13** with the screwdriver **12**, until the pointer **10** is at „0“.

8. Mesure

a) avec la vis micrométrique comme référence

- Régler la cote nominale avec le barillet **2**; si nécessaire, ajuster les tolérances min./max. à l'aide des ergots marquant la tolérance **5**
- Serrer la vis micrométrique **4** avec le dispositif de blocage **6**
- Relever l'enclume **11** avec la touche de relevage **1**
- Introduire la pièce
- Poser l'enclume **11** sur la pièce par retrait de la touche de relevage **1**
- Lire l'écart par rapport à la cote nominale sur le vernier

b) avec l'aide de l'étalon comme référence

- Mettre l'étalon (par exemple, câle étalon) entre la vis de mesure **9** et l'enclume **11**
- Placer la vis de mesure au-dessus du barillet **2** de sorte que l'aiguille **10** se place sur „zéro“.
- Serrer la vis micrométrique **4** à l'aide du dispositif de blocage **6**; si nécessaire, régler les limites min./max. au moyen des ergots **5**
- Soulever l'enclume **11** avec la touche de relevage **1**
- Introduire la pièce
- Poser l'enclume **11** sur la pièce par retrait de la touche de relevage **1**
- Lire la différence par rapport à la côte nominale sur le vernier

c) ajustage du zéro

- Nettoyer les faces de mesure
- Placer la vis au-dessus du barillet **2** jusqu'à ce que son trait „0“ soit à fleur de la ligne de référence
- Serrer la vis micrométrique **4** avec le dispositif de blocage **6**
- Ajuster la vis de réglage **13** au moyen du tournevis **12** jusqu'à ce que l'aiguille **10** soit sur „0“.

8. Misurazioni

a) Con il micrometro come riferimento

- Impostare il valore nominale con il tamburo **2**, eventualmente impostare i limiti di tolleranza con gli indici di tolleranza **5**.
- Bloccare la vite micrometrica **4** tramite il dispositivo di bloccaggio **6**.
- Ritirare l'incudine **11** premendo il tasto **1**.
- Inserire il pezzo da misurare
- Rilasciando il tasto **1** premere l'incudine **11** contro il pezzo da misurare
- Leggere sul quadrante la variazione rispetto alla quota nominale.

b) Con un provino campione come riferimento

- Inserire il provino campione (ad esempio un cilindro campione, blocchetto di riscontro) tra le superfici di misura **9** e l'incudine **11**
- Muovere le superfici di misura tramite il tamburo **2** finché l'indicatore **10** raggiunge lo „0“.
- Bloccare la vite micrometrica **4** tramite il dispositivo di bloccaggio **6**, eventualmente impostare i valori di tolleranza tramite gli indici di tolleranza **5**
- Ritirare l'incudine **11** premendo il tasto **1**
- Inserire il pezzo da misurare
- Rilasciando il tasto **1** premere l'incudine **11** contro il pezzo da misurare
- Leggere sul quadrante la variazione rispetto alla quota nominale.

c) Regolazione dello zero

- Pulire le superfici di misura
- Muovere la vite micrometrica **4** tramite il tamburo **2**, finché lo „0“ del tamburo non combacia con la linea di riferimento
- Bloccare la vite micrometrica **4** tramite il dispositivo di bloccaggio **6**
- Agire sulla vite di regolazione **13** tramite il cacciavite **12**, finché l'indicatore **10** non segna „0“.

9. Erweiterung des Messbereichs bei 40 T >50 mm, 40 TS

- Messschraube mit Trommel **2** auf „0,00 mm“ bzw. auf Anfang des Messbereichs stellen
- Spindel **4** mit Feststelleinrichtung **6** klemmen
- Klemmung **14** öffnen und Halter **15** nach links verschieben
- Einstellmaß z.B. 25 mm zwischen Messspindel **4** und Amboss **11** bringen
- Halter **15** verschieben, bis Amboss **11** an Messspindel **4** anliegt, dann mit Klemmschraube **14** klemmen
- Feinzeiger **18** positionieren, bis Zeiger auf „Null“ steht, dann mit Klemmschraube **19** klemmen. Bei anderen Anzeigegeräten auf Mitte der Messspanne des Anzeigegeräts positionieren.

9. Extending the measuring range with the 40 T >50 mm, 40 TS

- Set the thimble **2** on the micrometer to either „0,00 mm“ and / or the beginning of the measuring range
- Clamp the measuring spindle **4** with the locking device **6**
- Open the clamp **14** and turn the holder **15** to the left
- Insert a setting standard e.g. 25 mm between the spindle **4** and the anvil **11**
- Turn the holder **15** until the anvil **11** is aligned with the spindle **4**, then fix into position with the locking screw **14**
- Insert the dial comparator **18**, until the pointer is at „zero“, then clamp in position with the locking screw **19**. When using other indicating instruments position at the center of the span of measurement of the particular indicating instrument.

9. Extension de l'étendue de mesure des 40 T >50 mm, 40 TS

- Placer la vis micrométrique **2** sur „0,00 mm“ ou sur le début de l'étendue de mesure en utilisant le barillet **2**
- Serrer la vis micrométrique **4** au moyen du dispositif de blocage **6**
- Ouvrir le blocage **14** et déplacer la fixation **15** vers la gauche
- Ajuster la cote de réglage (par exemple 25 mm) entre la vis micrométrique **4** et l'enclume **11**
- Déplacer la fixation **15** jusqu'à ce que l'enclume **11** se mette contre la vis micrométrique **4** puis serrer avec la vis de serrage **14**
- Positionner le comparateur **18** de sorte que l'aiguille se mette sur „zéro“ puis bloquer avec la vis de serrage **19**. Pour les autres appareils, les positionner au centre de l'étendue de mesure de l'appareil.

9. Ampliamento del campo di misura per 40 T >50 mm, 40 TS

- Tramite il tamburo **2** impostare il micrometro sullo „0,00 mm“ o all'inizio del campo di misura
- Bloccare la vite micrometrica **4** tramite il dispositivo di bloccaggio **6**
- Sbloccare la vite di bloccaggio **14** e spostare a sinistra il supporto **15**
- Inserire un blocchetto di riscontro, ad esempio 25 mm, tra le superfici di misura **9**
- Spostare il supporto **15** finché l'incudine **11** non è a contatto con la vite micrometrica **4**, quindi bloccare con la vite **14**
- Posizionare il comparatore **18**, finché l'indicatore non segna „0“, quindi bloccarlo tramite la vite **19**. Nel caso di altri dispositivi di lettura, posizionarli nel centro del campo di misura del dispositivo di lettura.

10. Pflege der Messschraube

- Bügelmessschraube von Staub und Schmutz reinigen
- Zum Reinigen des Spindelgewindes die Messspindel **4** herauszuschrauben
- Gewinde mit Waschbenzin reinigen und ein synthetisches Öl auftragen
- Auf Messspindel **4** und Amboss **11** ein synthetisches Öl auftragen.

10. Service of the Micrometer

- Remove dust and dirt from the Micrometer
- To clean the spindle thread unscrew the spindle **4**
- Clean the thread with petroleum ether followed by the application of a trace of synthetic oil
- Apply a trace of synthetic oil to spindle **4** and anvil **11**

10. Entretien du micromètre

- Eliminer toute trace de poussière ou la présence de copeaux sur la vis micrométrique à étrier
- Dévisser totalement la vis micrométrique **4** afin de pouvoir nettoyer le filetage
- Le nettoyage du filet devra se faire avec du pétrole ; après nettoyage, appliquer une huile synthétique
- Appliquer de l'huile synthétique sur la vis micrométrique **4** et sur l'enclume **11**

10. Manutenzione del micrometro

- Rimuovere dal micrometro ogni traccia di polvere e/o sporco
- Per la pulizia del filetto del cilindro svitare la vite micrometrica **4**
- Pulire la filettatura con benzina

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

(DE)

Die Feinzeiger-Messschrauben 40 F/40 T/40 TS dienen zum Messen von Längenmaßen in der Produktion, in der Qualitätssicherung oder in der Werkstatt. Die bestimungsgemäße Verwendung erfordert das Beachten aller veröffentlichten Informationen zu diesem Produkt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstehende Schäden haftet der Hersteller nicht. Beachten Sie die für den Einsatzbereich geltenden gesetzlichen und anderen Vorschriften und Richtlinien.

Vor Inbetriebnahme des Geräts empfehlen wir Ihnen diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen.

2. Lieferumfang

Zur Grundausstattung der Feinzeiger-Messschraube gehört:

- Feinzeiger-Messschraube
- Schraubendreher (40 F)
- Bedienungsanleitung

3. Wichtige Hinweise vor Gebrauch

- Verschmutzungen der Messflächen beeinflussen das Messergebnis. Die Messflächen sollten daher stets frei von Staub und Schmutz sein.
- Sollte der Zeiger in der Grundstellung (Skalenlinie „0“ der Trommel stimmt mit Bezugslinie überein) nicht auf Null stehen, muss die Nullstellung justiert werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Einsatz Ihrer Feinzeiger-Messschraube. Falls Sie Fragen haben, stehen Ihnen unsere technischen Berater gerne zur Verfügung.

4. Einstellen der Messschraube

a) Messschrauben mit Teilung 0,01 mm

Hülse	2,5
Trommel	0,28
Einstellung	2,78 mm

b) Messschrauben mit Nonius .0001"

Hülse	.125"
Trommel	.001"
Nonius	.0003"
Einstellung	.1263"

c) Messschrauben mit Teilung 0,005 mm

Hülse	47,5
Trommel	0,235
Einstellung	47,735 mm

d) Messschrauben mit Teilung .00025"

Hülse	.350"
Trommel	.02275"
Einstellung	.37275"

5. Einbau / Wechsel des Feinzeigers / Anzeigegeräts

a) 40 T Messbereich 0-25 mm / 25-50 mm

- Messschraube mit Trommel 2 auf „0,00 mm“ bzw. auf Anfang des Messbereichs stellen
- Messspindel 4 mit Feststelleinrichtung 6 klemmen
- Feinzeiger 18 positionieren, bis Zeiger auf „Null“ steht, dann mit Klemmschraube 19 klemmen. Bei anderen Anzeigegeräten auf Mitte der Messspanne des Anzeigegeräts positionieren.

Hinweis: Für die Anzeigegeräte wird ein Planeinsatz 903, 6 mm (Bestell-Nr. 4360071) benötigt.

b) 40 T Messbereich > 50 mm / 40 TS 0-50 mm / 0-2"

- Messschraube mit Trommel 2 auf 0,60 mm / .024" bzw. auf Anfang des Messbereichs + 0,6 mm (z.B. 50,60 mm) stellen
- Messspindel 4 mit Feststelleinrichtung 6 klemmen
- Halter 15 verschieben, bis Amboss 11 an Spindel anliegt, dann mit Klemmschraube 14 klemmen
- Feststelleinrichtung 6 öffnen und Messschraube mit Trommel 2 auf „0,00 mm“ stellen
- Feinzeiger 18 positionieren, bis Zeiger auf „Null“ steht, dann mit Klemmschraube 19 klemmen. Bei anderen Anzeigegeräten auf Mitte der Messspanne des Anzeigegeräts positionieren.

6. Technische Daten

40 F

Messbereiche	0-50 mm	0 - 2"
Abhebeweg	1 mm	.04"
Messflächen	Ebenheit	$\leq 0,2 \mu\text{m}$
	Parallelität	$\leq 1 \mu\text{m}$
Messkraft		9 N
		9 N

40 T

Messbereiche	0-100 mm	100-200 mm
Abhebeweg	1,2 mm	1,2 mm
Messflächen	Ebenheit	$\leq 0,2 \mu\text{m}$
	Parallelität	$\leq 2 \mu\text{m}$
Messkraft		6,5 N
		7,5 N

40 TS

Messbereiche	0-50 mm	0-2" mm
Abhebeweg	1,2 mm	.045" mm
Messflächen	Ebenheit	$\leq 0,2 \mu\text{m}$
	Parallelität	$\leq 2 \mu\text{m}$
Messkraft		6,5 N
		6,5 N

1. Permitted use

(EN)

The Micrometers with a dial comparator 40 F/40 T/40 TS are to be used to determine length measurements and can be employed in production, quality control and in the workshop. Permitted use is subject to compliance with all published information relating to this product. Any other use is not in accordance with the permitted use. The manufacturer accepts no liability for damages resulting from improper use. All statutory and other regulations and guidelines applicable to the area of use must be observed.

In order to achieve the best use of this instrument it is most important that you read the operating instructions first.

2. Delivery

The Micrometer with a dial comparator consists of:

- Micrometer with a dial comparator
- Screwdriver (40 F)
- Operating instructions

3. Important hints prior to use

- Contamination of the measuring faces can affect the measuring results and should therefore always be kept free of dust and dirt particles.
- Should the „0“ line of the thimble scale in the basic setting not align with the reference line then it is necessary to carry out a zero adjustment.

We wish you a satisfactory and long service of your Micrometer. Should you have any questions regarding the instrument, please contact us and our technical advisors will be pleased to answer them.

4. Reading the Micrometer

a) Micrometer with divisions of 0,01 mm

Sleeve	2,5
Thimble	0,28
Measuring result	2,78 mm

b) Micrometers with vernier divisions .0001"

Sleeve	.125"
Thimble	.001"
Vernier scale	.0003"
Measuring result	.1263"

c) Micrometer with 0,005 mm-divisions

Sleeve	47,5
Thimble	0,235
Measuring result	47,735 mm

d) Micrometers with vernier divisions .00025"

Sleeve	.350"
Thimble	.02275"
Measuring result	.37275"

5. Inserting / exchanging the dial comparator / indicating instrument

a) 40 T Measuring range 0-25 mm / 25-50 mm

- Set the thimble 2 on the micrometer to either „0,00 mm“ and / or to the beginning of the measuring range
- Clamp the measuring spindle 4 with the locking device 6
- Insert the dial comparator 18, until the pointer is at „zero“, then clamp in position with the locking screw 19. When using other indicating instruments position at the center of the span of measurement of the particular indicating instrument.

Note: For the indicating instrument a flat contact point 903, 6 mm (Order no. 4360071) is required.

b) 40 T Measuring range > 50 mm / 40 TS 0-50 mm / 0-2"

- Set the thimble 2 on the micrometer to either 0,60 mm / .024" and / or to the beginning of the measuring range + 0,6 mm (e.g. 50,60 mm)
- Clamp the measuring spindle 4 with the locking device 6
- Align the holder 15, until the anvil 11 is resting upon the spindle, tighten the locking screw 14
- Loosen the locking device 6 and set the thimble 2 on the micrometer to „0,00 mm“
- Insert the dial comparator 18, until the pointer is at „zero“, then clamp in position with the locking screw 19. When using other indicating instruments position at the center of the span of measurement of the particular indicating instrument.

6. Technical Data

40 F

Measuring ranges	0-50 mm	0 - 2"
Retraction	1 mm	.04"
Measuring faces	Flatness	$\leq 0,2 \mu\text{m}$
	Parallelism	$\leq 1 \mu\text{m}$

40 T

Measuring ranges	0-100 mm	100-200 mm
Retraction	1,2 mm	1,2 mm
Measuring faces	Flatness	$\leq 0,2 \mu\text{m}$
	Parallelism	$\leq 2 \mu\text{m}$

40 TS

--